

KUTNÁ HORA



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Programu regenerace MPR a MPZ
za rok 2015

KUTNÁ HORA

Závěrečná zpráva

Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2015

OBSAH:

- I. Program regenerace MPR a MPZ v roce 2015
 - 1) Rozdělení finančních prostředků
 - A/ Památky ve vlastnictví města Kutné Hory
 - B/ Památky ve vlastnictví fyzických a právnických osob
 - 2) Podpora obnov kulturních památek z rozpočtu města – „Fond regenerace města Kutné Hory“
- II. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
- III. Program záchrany architektonického dědictví
- IV. Významné obnovy v roce 2015
- V. Celkové hodnocení

ZPRACOVAL: Městský úřad Kutná Hora
Odbor památkové péče, školství a kultury
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

Bc. Jana Jelínková
Věra Janatová
Telefon: 327710206, 327710207

Květen 2016

I. PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ V ROCE 2015

V roce 2015 Ministerstvo kultury poskytlo v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Městu Kutná Hora příspěvek na obnovu nemovitých kulturních památek v celkové výši 1 790 000,- Kč. Město Kutná Hora obdrželo dle výroku rozhodnutí kvótu podle rozpisu státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 ve výši 1 690 000,- Kč. Částku 100 000,- Kč Město Kutná Hora obdrželo za krajské vítězství v soutěži i Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2014 Usnesením č. 66/15 ze dne 31.3.2015 Zastupitelstvo města Kutná Hora odsouhlasilo rozdělení finančních prostředků na jednotlivé akce.



1) Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR

A/ Památky ve vlastnictví města Kutné Hory

<i>Čp., ulice</i>	<i>Náklady na obnovu v r.2015</i>	<i>Prostředky z rozpočtu města</i>	<i>Příspěvek z Progr. regenerace MK ČR</i>
Dům č.p. 613 Vocelova ulice – fasáda	1 172 375,- Kč	1 072 375,- Kč	100 000,- Kč
Dům č.p. 181 Václavské nám. – střecha, fasáda	2 230 521,- Kč	1 530 521,- Kč	700 000,- Kč
Dům č.p. 182 Václavské nám. – střecha, fasáda	1 448 754,- Kč	1 008 754,- Kč	440 000,- Kč
Dům č.p. 206 Pirknerovo nám. - vitráže	400 063,- Kč	115 063,- Kč	285 000,- Kč
Pomník Národního odboje - restaurování	43 988,- Kč	8 988,- Kč	35 000,- Kč
Kamenné prvky ve zdi, Vorlíčkovy sady - restaurování	134 400,- Kč	54 400,- Kč	80 000,- Kč
<i>Celkem</i>	---	---	<i>1 640 000,- Kč</i>



<i>Čp., ulice</i>	<i>Náklady na obnovu v r. 2015</i>	<i>Prostředky hrazené z rozpočtu města</i>
Vlašský dvůr č.p. 552 Havlíčkovo nám. královská audienční síň	818 847,- Kč	818 847,- Kč
Vlašský dvůr č.p. 552 Havlíčkovo nám. dveře I. patro	41 188,- Kč	41 188,- Kč
Vlašský dvůr č.p. 552 Havlíčkovo nám. Rytířský sál	13 946,- Kč	13 946,- Kč
Morový sloup Šultysova ulice restaurov. vzorového pole	24 200,- Kč	24 200,- Kč
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Husova ul. – vázy na bráně	138 810,- Kč	138 810,- Kč
Kamenné kříž e areál hřbitova Všech Svatých - restaurování	115 000,- Kč	115 000,- Kč
Dům č.p. 377 Palackého náměstí, Sankturinovský dům – údržba dveří	14 699,- Kč	14 699,- Kč
Kamenná kašna Rejskovo náměstí – údržba dveří	2 970,- Kč	2 970,- Kč
Pomník 40. výročí panování císaře Františka Josefa I., před jezuitskou kolejí	8 500,- Kč	8 500,- Kč
Socha sv. Jana Nepomuckého na lávce V Hutích - konzervace	8 050,- Kč	8 050,- Kč
Socha sv. Judy Tadeáše, areál chrámu sv. Barbory - konzervace	8 050,- Kč	8 050,- Kč
Socha sv. Václava, Václavské náměstí - prohlídka	2 300,- Kč	2 300,- Kč
Socha sv. Bernarda, Silnice na Hořany - prohlídka	2 300,- Kč	2 300,- Kč
Akvadukt Bylanka Vojtěšský akvadukt	6 050,- Kč	6 050,- Kč
Opěrná zeď u Hrádku č.p. 28 Barborská ulice	11 616,- Kč	11 616,- Kč

B/ Památky ve vlastnictví fyzických a právnických osob

<i>ČP., ulice</i>	<i>Náklady na obnovu v r.2015</i>	<i>Fond regenerace města K. Hory</i>	<i>Příspěvek z Programu regenerace MK ČR</i>
Dům čp. 148 Husova ulice - fasáda	624 503,- Kč	150 000,- Kč	150 000,- Kč
<i>Celkem</i>	---	150 000,- Kč	150 000,- Kč



A) Památky ve vlastnictví města Kutná Hora

DŮM Č.P. 613 VOCELOVA ULICE KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova střešního a vnějšího pláště – II. etapa
Rejstříkové číslo: 42231/2-3301

Charakteristika památkové hodnoty

Dům č.p. 613 je řadový, byl postaven v 19. století na starších základech. Eklektická uliční fasáda s prvky secese vznikla v roce 1901. Střecha domu je sedlová na uliční straně její náběh zakrývá atika se třemi štíty, středním se segmentovým frontonem a dvěma menšími po straně. Štíty a korunní římsa fasády jsou pokryty prejzem, krytinou střechy je pálená taška bobrovka. Uliční fasáda je trojosá. Parter je silně plasticky členěn pásovou bosátí, střední osu fasády člení trojdílná okna s frontony. Architektonické členění fasády doplňuje poměrně kvalitní secesní vegetabilní dekor s typickými stabilizovanými řenskými obličejí v rozvilinách.

Stav před obnovou

Střešní plášť domu vykazoval poruchy a celkově dotřilý stav. Střešní krytina byla na hranici řivotnosti, na mnoha místech docházelo k drolení povrchu tašek, uvolňování tašek z latí a maltového loře. Veškeré klempířské prvky a komínová tělesa byly ve velmi špatném stavu. Krov vaznicové soustavy byl dochovaný, pouze vlivem zatékání došlo na několika místech k lokálnímu poškození prvků, také se předpokládalo větší poškození pozednic, které nebylo možné bez odkrytí zjistit. Střecha vyřadovala celkovou obnovu.

Štíty a korunní římsa byly pokryty značně dotřilým prejzem. Také štuková výzdoba na štítech vykazovala značné poruchy a opadávala.

Fasáda byla poškozená povětrnostními vlivy, vlhkostí nebo vykvétajícími solemi, především však štukový dekor byl znečištěn prachovými usazeninami, monochromní barevný nátěr byl vybledlý.

Popis provedených prací

V I. etapě (rok 2014) byla provedena oprava poškozených krovových konstrukcí, výměna veškerých klempířských prvků, oprava komínů a položení nové střešní krytiny (bobrovky). Dále byla provedena oprava štítu a korunní římsy domu. Štíty byly staticky zajištěny a doplněny ozdobnými prvky. Bylo provedeno nové oplechování a položení prejzové krytiny na štítu a římsě. Byla opravena štuková výzdoba a v konečné fázi byl aplikován barevný nátěr.

V II. etapě (rok 2015) byla provedena oprava dvorní a uliční fasády. Ve dvoře objektu je k domu provedena novodobá přístavba (WC a koupelny), které z důvodu slabých stěn v zimních měsících promrzaly. Z tohoto důvodu bylo provedeno zateplení slabých obvodových stěn polystyrénem, na který byla natařena omítka a aplikován barevný nátěr. Balkóny byly opraveny, byla položená nová dlařba a osazeny věšákové lišty. Dvorní fasáda není nikde exponovaná a negativně neovlivnila vzhled domu ani městské památkové

rezervace. Uliční fasáda byla v nezbytné míře otlučena, na otlučených místech byly provedeny nové omítky. Celý povrch fasády byl sjednocen a opatřen novým barevným nátěrem. Truhlářské prvky byly opraveny a opatřeny novým nátěrem, kovové vstupní dveře byly opraveny a nově natřeny. Kamenické prvky byly odborně opraveny.

Celkové náklady činily	2 060 367,- Kč
Rok 2014 celkem	887 991,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	564 991,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	323 000,- Kč
Rok 2015 celkem	1 172 376,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	1 072 376,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	100 000,- Kč

Stav před opravou






Stav po opravě





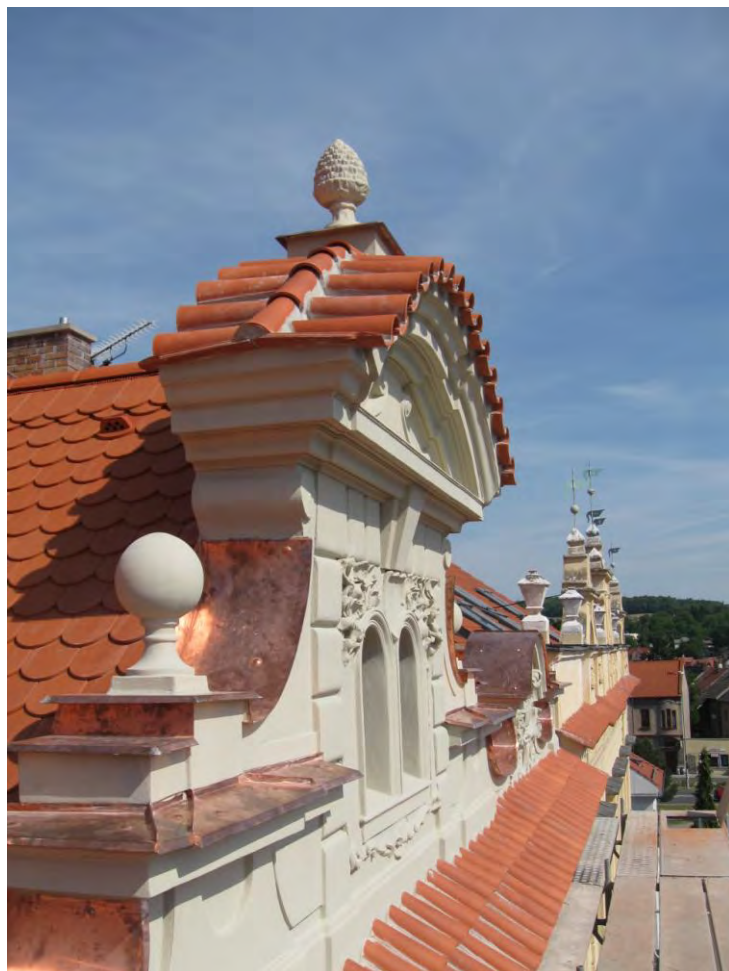

DŮM Č.P. 181 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova střešního a vnějšího pláště uličního a dvorního objektu
Rejstříkové číslo: 19976/2-3213

Charakteristika památkové hodnoty

Dům č.p. 181 je řadový, patrový, krytý sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s průčelím. Nad gotickými sklepy procházejí nadzemní dispozice a konstrukce na úrovni přízemí s klasicistními úpravami. Jde o architektonicky hodnotnou součást zástavby bloku v západní části městské památkové rezervace Kutná Hora a o kulturní památku. Střecha a fasáda domu na uliční straně jsou mimořádně pohledově exponovány severním průhledem Lierovou ulicí, dům je situován téměř v pohledové ose. Při obnově je nezbytné v maximální míře respektovat dochovaný celek i detaily a přistupovat k obnově s cílem maximálního zachování historického charakteru konstrukcí. Krovová konstrukce pochází z konce 19. století a památkovou hodnotu stavby tvoří kromě krovu i vnější plášť.

Stav před opravou

Střešní krytina uličního objektu (bobrovka) i dvorního objektu (eternit) byla dožilá. Některé prvky krovu byly poškozeny, komíny vyžadovaly opravu. Klempířské prvky (tlaby, dešťové svody, oplechování) rovněž byly na hranici životnosti.

Fasáda byla místy poškozená a opadaná, soklová část byla poškozená vztlínající zemní vlhkostí, barevný nátěr fasády byl značně vybledlý. Truhlářské prvky (okna, vchodové dveře, pavlač) vyžadovaly opravu a nátěr byl degradovaný. Kamenný sokl na uliční části a vstupní portál byly poškozené.

Popis provedených prací

Stávající dožilá střešní krytina bobrovka na uličním objektu byla vyměněna za novou krytinu stejného druhu (bobrovku). Stávající střešní eternitová krytina na dvorním objektu byla vyměněna za novou krytinu (bobrovku). V uliční části byly osazeny zachytáče sněhu – kulatina v hácích. Poškozené části krovu byly opraveny, některé vyměněny a některé nově doplněny. Veškeré prvky krovu byly opatřeny nástřikem proti plísni a dřevokaznému hmyzu. Laťování bylo na obou objektech provedeno nově. Komíny byly opraveny, částečně přezděny, stávající omítky sejmuty, bylo provedeno nové spárování a takto opravené komíny byly ponechány cihlové bez nových omítek. Střešní výlezy byly vyměněny za nové měděné. Klempířské prvky byly částečně vyměněny za nové měděné, zbylé nepoškozené prvky byly ponechány a opatřeny nátěrem v barvě fasády.

Nesoudržné omítky byly otlučeny v nezbytném rozsahu, bylo provedeno omytí fasád tlakovou vodou. Otlučená místa byla nově omítnuta, poškozené štukové prvky fasád byly opraveny a doplněny. Architektonické členění fasád bylo zachováno. Sokl ve dvorní části byl proveden z provzdušněné omítky v imitaci pískovce. Takto opravená fasáda byla opatřena barevným nátěrem ve dvou odstínech. Truhlářské prvky (okna, dveře, pavlač) byly odborně opraveny a opatřeny novým nátěrem. Kamenný sokl a vstupní portál byly odborně opraveny. Hromosvod na obou objektech byl proveden nově.

Celkové náklady činily

z toho: prostředky z rozpočtu města

příspěvek z Programu regenerace MK ČR

2 230 521,- Kč

1 530 521,- Kč

700 000,- Kč

Stav před obnovou





Stav po obnově





DŮM Č.P. 182 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova střešního pláště dvorního objektu a obnova vnějšího pláště dvorního a uličního objektu

Rejstříkové číslo: 25816/2-1043/B55

Charakteristika památkové hodnoty

Dům č.p. 182 je řadový, dvoupatrový, krytý sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s průčelím. Nad gotickými sklepy procházejí nadzemní dispozice a konstrukce na úrovni přízemí z období klasicismu a pokročilého 19. století, zadní křídlo je klasicistní. Jde o architektonicky hodnotnou součást zástavby bloku v západní části městské památkové rezervace Kutná Hora a o kulturní památku. Střecha a fasáda domu na uliční straně jsou mimořádně pohledově exponovány v souvislosti s pozdně gotickým Kamenným domem. Při obnově je nezbytné v maximální míře respektovat dochovaný celek i detaily a přistupovat k obnově s cílem maximálního zachování historického charakteru konstrukcí. Krovová konstrukce pochází z konce 19. století a památkovou hodnotu stavby tvoří kromě krovu i vnější plášť.

Stav před opravou

Střešní měděná krytina uličního objektu nevykazovala žádné závažné poruchy. Střešní drátěková pálená krytina na dvorní části objektu byla dožilá, některé prvky krovu byly poškozeny. Klempířské prvky (tlaby, dešťové svody, oplechování) rovněž byly na hranici životnosti.

Fasáda byla místy poškozená a opadaná, soklová část byla poškozená vztlínající zemní vlhkostí, barevný nátěr fasády byl značně vybledlý. Truhlářské prvky (okna, vchodové dveře, pavlač) vyžadovaly opravu a nátěr byl degradovaný. Kamenný sokl na uliční části byl poškozený.

Popis provedených prací

Stávající měděná střešní krytina na uličním objektu byla pouze lokálně opravena. Stávající střešní krytina na dvorním objektu byla vyměněna za novou krytinu (bobrovku). Poškozené části krovu byly opraveny, některé části vyměněny a některé nově doplněny. Veškeré prvky krovu byly opatřeny nástřikem proti plísni a dřevokaznému hmyzu. Latování bylo provedeno nově v plném rozsahu. Střešní výlezy a klempířské prvky byly vyměněny za nové měděné. Nesoudržné omítky byly otlučeny v nezbytném rozsahu, bylo provedeno omytí fasád tlakovou vodou. Otlučená místa byla nově omítnuta, poškozené štukové prvky fasád byly opraveny a doplněny. Architektonické členění fasád bylo zachováno. Sokl ve dvorní části byl proveden z provzdušněné omítky v imitaci pískovce. Takto opravená fasáda byla opatřena barevným nátěrem ve dvou odstínech. Truhlářské prvky (okna, dveře) byly odborně opraveny a opatřeny novým nátěrem. Kamenný sokl byl odborně opraven.

Celkové náklady činily

z toho: prostředky z rozpočtu města

příspěvek z Programu regenerace MK ČR

1 448 754,- Kč

1 008 754,- Kč

440 000,- Kč

Stav před obnovou





Stav po opravě





DŮM Č.P. 206 PIRKNEROVO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: restaurování vitrajových oken
Rejstříkové číslo: 13875/2-1043/ A13

Charakteristika památkové hodnoty

Bývalý kostel sv. Bartoloměje je poprvé připomínán v papetové bule z roku 1369, tehdy jako „Capella bohemicalis“, tedy jako česká kaple sloužící obyvatelům české čtvrti města podél nynější České ulice. Kamennou podobu kostel získal někdy na přelomu 14. a 15. století, v roce 1415 je v pramenech označován jako kostel. Hranolová věž umístěná v ose jihozápadního průčelí lodi tvořila nepochybně součást původní stavby. Na vedutě Kutné Hory od Jana Willenberga z roku 1602 je věž zakončena dřevěným podsebitím patrně s ochozem pro hlásného a vysokou stanovou střechou. Přilehlá kostelní loď dosahovala velké výšky, jak naznačuje zachovaný opěrák v jihozápadním průčelí objektu čp. 206, který končí pod původní úrovní korunní římsy lodi, přecházející na věž. Stávající podobu vtiskla věž i pozdně barokní úprava přibližně ve třetí čtvrtině 18. století. Barokizován byl v té době i interiér kostela, pro hlavní oltář byl objednan obraz od Petra Brandla. Tehdy bylo patrně sneseno dřevěné podsebití věže a nahrazeno zvoncovým patrem, stanová střecha byla nahrazena bání s lucernou, v půlkruhovém oblouku korunní římsy byl uplatněn typický motiv kasule. V roce 1797 byl kostel sv. Bartoloměje zrušen a v roce 1837 přestavěn na obecní špitál. Věž zůstala zachována ve své barokní podobě, pravděpodobně až během 19. století byl do věže osazen hodinový stroj a na fasády ciferníky. Poslední významná oprava věže byla uskutečněna v roce 1966, kdy došlo k obnově omítek včetně korekce plastického členění, výměně střešní krytiny z mědi a truhlářských prvků výplní otvorů. Následovalo statické zajištění a věž byla opatřena tvrdší omítkou s nátěrem ve dvou odstínech zlatavého okru.

Objekt č.p. 206 byl postaven v roce 1837 a v novostavbě byly využity zbytky bývalého kostela sv. Bartoloměje ze 14. století. Budova bývalého špitálu představuje poměrně kvalitní klasicistní novostavbu se zachovanou trojtraktovou dispozicí a řadou původních konstrukcí. Bohužel ve druhé polovině 20. století objekt prošel řadou vnějších i vnitřních úprav, které znamenaly zánik některých jeho cenných detailů.

Stav před opravou

Věž je architektonicky členěna na tři podlaží: nad nízkým soklem je přízemí členěno lizénovým rámcem (především tato část ukazuje na svůj středověký původ kónickým tvarem zdí, v jihovýchodní fasádě je uplatněno gotické okénko), střední podlaží odděluje od spodního profilovaná římsa navazující na objekt čp. 206, je členěna rámcem a v horní třetině umístěným zrcadlem nebo oválným oknem s bohatým štukovým rámem. Třetí nejvyšší podlaží obsahuje v ose kašdové stěny sdržené zvoncové okno a na nároží podlažené pilastry nesoucí korunní římsu zalamující se půlkruhově v ose a druhotně vyplněné kruhovými ciferníky hodin. Plášť věže byl v esteticky neutěšeném stavu. Na fasádách zůstaly obnažené jizvy po statickém zajištění, plochy a některé plastické prvky byly uvolněné a opadávaly, celek byl opatřen nevhodným tvrdým povrchem.

Uliční fasáda domu č.p. 206 byla při poslední opravě zjednodušena a vyžaduje korekce architektonického členění ve smyslu návratu původního klasicistního řešení, které je doloženo původním plánem na výstavbu objektu a historickými fotografiemi. Fasády byly značně poškozeny povětrností a dlouhodobou absencí údržby.

Dvorní fasáda byla narušena svislými trhlinami především v partii pod střechou a mezi okny v I. patře. Ve spodní části byla omítka degradovaná a opadaná vztlínající zemní vlhkostí.

Ohradní zeď byla z větší části porostlá vegetací, proto nebylo možné v těchto místech určit její stav. Na obnažených místech bylo patrné, že zdící materiál byl lokálně uvolněn nebo zcela chyběl. Koruna zdi byla ve velmi špatném stavu a již neplnila svůj účel.

Vnější plocha okenních rámců vitražových oken byla poškozená vlivem působení povětrnostních vlivů, materiál byl rozpraskaný a zvětřalý, povrchová úprava zoxidovaná. Povrch vnitřní plochy rámců byl znečištěn, mezi jednotlivými vlysy rámců byly mezery způsobené sesycháním materiálu. Odtokové dráčky v dolních vlysech rámců byly zaneseny nečistotami. Kličky s mechanismem pro uzavření oken byly částečně poškozeny. Skleněné výplně oken (vitraje) včetně tmelu byly částečně poškozené, povrchově znečištěné, v olověné vazbě uvolněné a v některých plochách byla při minulých opravách vsazena různá náhradní skla.

Popis provedených prací

V letech 2012 – 2013 byla provedena oprava krovu a střešního pláště budovy. V I. etapě (rok 2012) byla provedena cca ½ zamýšlených prací z celkové obnovy střešního pláště. Byla snesena dotíla krytina z bobrovek a sejmuto laťování. Poté byly provedeny opravy havarijního stavu krovu přiléhajícího k větší dle návrhu statika. Sondami byl prověřen stav stropních konstrukcí v prostoru styku s věží, nebyly shledány žádné závady. Krov byl po opravě chemicky ošetřen, bylo provedeno nové laťování a položena nová krytina z bobrovek. Střecha byla opatřena novými klempířskými prvky. V II. etapě (rok 2013) byla dokončena obnova střešního pláště. Byla snesena dotíla krytina z bobrovek a sejmuto laťování. Krov byl po opravě chemicky ošetřen, bylo provedeno nové laťování a položena nová krytina z bobrovek. Střecha byla opatřena novými klempířskými prvky.

V I. etapě (rok 2012) byla provedena obnova fasády věže po střešní římsu. Degradované omítky byly otlučeny a spáry obnaženého zdiva vyčištěny. Dřevěné části (bednění) viditelné pod oplechováním střechy věže a dřevěné rámy oken včetně křídel se žaluziemi byly ošetřeny a opatřeny novým nátěrem v původním odstínu. Byla provedena oprava koroze narušených ciferníků větních hodin včetně nátěrů, obnovy číslic zlacením a pozlacením rafií po předchozím očištění. Byly sejmuty otisky degradovaných architektonických článků, aby bylo možné provést jejich kopie. Omítky byly doplněny v původní členitosti a barevnosti včetně závěrečné hydrofobizace.

Ve II. etapě (rok 2013) byla dokončena obnova fasády věže spodní části. Omítky byly doplněny v původní členitosti a barevnosti včetně závěrečné hydrofobizace. Sokl byl proveden v imitaci pískovce. Dále byla provedena obnova uliční fasády. Nesoudržné omítky v plochách byly otlučeny a svislé trhliny ve zdivu hloubkově injektovány. Vysprávkování bylo provedeno jádrovou omítkou, profilace byla vytažena pomocí šablon. Byla provedena korekce a doplnění architektonického členění: profil korunní římsy, okenní a dveřní šambrány, byl doplněn profil kordónové římsy a klenáky nad okny. V závěrečné fázi byl celý povrch fasády sjednocen jemnozrnným štukem a poté byl aplikován barevný nátěr. Sokl byl proveden v imitaci pískovce. Jednoduché portálky z pískovce byly konzervovány.

Ve III. (rok 2014) etapě byla provedena oprava dvorní fasády a ohradní zdi. Trhliny ve zdivu byly hloubkově injektovány. Bylo provedeno doplnění architektonického členění korunní římsy a okenních šambrán. Sokl byl proveden v imitaci pískovce. Ohradní zeď byla zbavena porostu, provedena zazdívka kamene po vysekaných cihlách, vyklínování uvolněných kamenů a trhlín, provedena oprava spárování kamenného zdiva. Omítka zdiva byla provedena kartáčováním. Koruna ohradní zdi byla zhotovena nová z cihel položených na plocho a provedena hydrofobizace omítek a koruny zdi.

V závěrečné samostatné etapě (rok 2015) bylo provedeno restaurování 3 dřevěných okenních ráků s vitrajovými výplněmi. Stávající povrchová úprava z okenních ráků byla odstraněna, mezery mezi vlasy ráků byly zatmeleny, rozeschlé spoje byly prolepeny. Z odtokových drátěk byla odstraněna nečistota a takto opravené okenní ráky byly opatřeny novou povrchovou úpravou. Okenní kování bylo odborně opraveno. Jednotlivé vitrajové výplně byly vyjmuty z olověné vazby a jednotlivá skla byla omyta od nečistot. Nevhodně doplněná skla byla nahrazena. Umyté, doplněné a zrestaurované díly skel byly složeny do nových olověných prutů, zaletovány a zatmeleny. Plochy výplní byly zpevněny kovovou výztuhou, která byla opatřena matovou grafitovou kovářskou barvou. Zrestaurované vitraje byly osazeny zpět do zrestaurovaných dřevěných ráků.

<i>Celkové náklady činily</i>	7 726 843,- Kč
Rok 2012 celkem (střecha)	1 505 880,- Kč
náklady stavebních prací	1 500 000,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	56 000,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	700 000,- Kč
příspěvek Středočeského kraje	744 000,- Kč
náklady za autorský dozor	5 880,- Kč
Rok 2013 celkem (střecha)	1 285 735,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	805 735,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	480 000,- Kč
Rok 2012 celkem (fasáda)	1 613 591,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	1 063 591,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	550 000,- Kč
Rok 2013 celkem (fasáda)	1 461 490,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	941 490,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	520 000,- Kč
Rok 2014 celkem (fasáda)	1 460 084,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	1 200 084,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	260 000,- Kč
Rok 2015 celkem (vitraje)	400 063,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	115 063,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	285 000,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově





POMNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE

KUTNÁ HORA

Druh obnovy: restaurování
Rejstříkové číslo: 35544/2-3316

Charakteristika památkové hodnoty

Památník Národního odboje byl vytvořen v roce 1958 Miloslavem Smrkovským v duchu socialistického realismu. Tulovou architekturu památníku doplňují figurální reliéfy z pískovce z lokality Podhorní Újezd a bronzové nápisové desky. Reliéfní desky osazené z každé strany památníku zobrazují vězně v okovech, partyzána a matku s dítětem. Čtvrtá z desek je nápisová.

Stav před obnovou

Kámen u reliéfu matky s dítětem byl dochován v dobrém stavu, bez viditelného poškození. Povrch kamene u reliéfu partyzána byl celoplošně pokryt drobnými oděrky, pravá hrana byla poškozena odlomením menších částí kamene. Ve středové části byla patrná koroze kamene. Povrchová vrstva vykazovala odlišné vlastnosti od hlubší vrstvy kamene. V důsledku uzavření porézního systému kamene docházelo k jeho degradaci pod zpevněnou povrchovou vrstvou a odpadávání vrstvy modelace. U nápisové desky s ratolestí bylo poškození patrné především ve spodní části kamene – odpadávaly povrchové vrstvy. Dále byly po celém povrchu škrábance a oděrky. U reliéfu s vězněm v okovech byla poškození ve spodní části, vznikaly trhliny a odpadávaly povrchové vrstvy kamene.

Neuspokojivý stav pískovcových reliéfů byl způsoben utíáním konzervačního prostředku v rámci minulého restaurátorského zásahu, který částečně uzavřel povrch kamene. Dalším problémem bylo zatékání do spodní spáry reliéfů, které zhoršovalo stav kamene v těchto partiích. Tulové bloky byly dochovány bez vážnějších ztrát a poškození. Plochy pískovcových reliéfů byly pokryty řasami, lišejníky a ve spodních částech i mechy. V menší míře byly biokorozí napadeny tulové bloky, kde se osídlení řasami objevovalo pouze lokálně. Malta spár byla z většiny míst vypadána nebo poškozena prasklinami, v tomto stavu bylo spárování nefunkční.

Popis provedených prací

Před restaurátorským zásahem byl celý povrch památníku prekonsolidován a byla provedena biosanace. Celý povrch kamene byl omyt párou. Nevyhovující a dotěilé vysprávkky byly odstraněny. Plastická doplnění byla provedena tmelem na minerální bázi v lokální míře. Povrch nových doplňků byl sjednocen s okolním kamenem a byla provedena barevná retuš.

Dále bylo provedeno spárování obkladových kamenů a spárování kolem všech pískovcových reliéfů. Bronzové nápisové desky byly očištěny od prachových depozitů, byla jim ponechána patina stáří v podobě měděnky a celý povrch byl zakonzervován. V úplném závěru bylo provedeno zakonzervování povrchu kamene.

<i>Celkové náklady činily</i>	43 988,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	8 988,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	35 000,- Kč

Stav po obnově





KAMENNÉ PRVKY V KAMENNÉ ZDI VE VORLÍČKOVÝCH SADECH KUTNÁ HORA

Druh obnovy: restaurování
Rejstříkové číslo: 33635/2-1043/A4/3 NKP

Charakteristika památkové hodnoty

Národní kulturní památka chrám sv. Barbory je jedinečným dokladem katedrálního typu chrámu, jehož výstavba nebyla iniciována z popudu panovníka či církevních institucí, ale byla od začátku koncipována jako reprezentativní sakrální stavba Kutné Hory. V typu a také v ideové rovině byl chrám koncipován jako protiklad pražské katedrály sv. Víta. Při opravě chrámu v letech 1884 – 1905 byly některé historické a umělecko-řemeslné zpracované prvky z chrámu zakomponovány do ohradní zdi okolního parku Vorlíčkových sadů. Jejich zachování a citlivá obnova je základním požadavkem památkové péče.

Soubor celkem devíti kamenosochařských děl je situován v jihozápadní zdi, ve zdivu ramen schodiště proti západnímu průčelí chrámu a v nise na ose schodiště. Dva prvky jsou utřity jako madla schodiště spojujícího prostranství před západním průčelím s prostorem před dvojramenným schodištěm. Jedná se pouze o některé architektonické články a sochařská díla, která byla nahrazena v rámci rekonstrukce chrámu novými prvky. Většina originálních částí stavební konstrukce chrámu je v současné době ztracena, pouze malá část je dnes deponována na různých místech v Kutné Hoře. Kromě Vorlíčkových sadů jsou některé prvky instalovány v parku pod Vlašským dvorem či v soukromých zahradách, část z nich je v lapidáriu Národního muzea v Praze a v lapidáriu Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. V případě tohoto souboru jde o stavební a dekorativní prvky, pocházející ze dvou etap stavební historie chrámu. První proběhla v letech 1483 – 1489 pod vedením mistrů Brikcia Gauska, Hanuše a Matěje Rejska. Druhá etapa byla realizována v letech 1512 – 1547 pod vedením mistra Benedikta Rieda.

Založení městského parku souvisí s dokončením západního průčelí chrámu, které se stalo novou dominantou prostoru, fungujícího do roku 1650 jako hřbitov. Průčelí, nově provedené podle projektu Josefa Mockera, nabídlo nové urbanistické možnosti a dalo vzniknout autonomnímu celku v předpolí části chrámu odvrácené od města.

Stav před započatím prací

Erb města Kutné Hory po levé straně jihozápadního vstupu do parku z ulice za Barborou – povrch kamene byl napaden řasami, lišejníky a mechy. Kamenný reliéf a dekorativní motivy byly dochovány pouze ve fragmentech. V místech působení srážkové vody docházelo k vymývání měkkých složek kamene a k otevření struktury kamene. V podhledech reliéfu docházelo ke vzniku krust, které zadržovaly vlhkost v kameni, ale vyskytovaly se pouze lokálně. V menší míře byla narušena soudržnost kamene po celém jeho povrchu, kde docházelo k otevření struktury kamene. Prvek vykazoval závažné statické poruchy v místě kontaktu s okolním zdivem, kde se objevovaly hluboké trhliny v maltě spár oddělující blok od zdiva.

Fiála opěrného pilíře v rohu jihozápadní a západní zdi – vzhledem ke špatnému přístupu světla ve vegetačním období lípy, která je v blízkosti prvku, byl povrch kamene napaden pouze lokálně řasami. Prvek byl dochován v poměrně dobrém stavu, poškozeny byly pouze kraby nárotných hran, jejichž vyčnívající části byly odlomeny. V horní části fiály se objevovaly lokálně krusty, jejichž zdrojem byla malta spárování. Pevnost materiálu byla narušena pouze lokálně.

Nápisová deska umístěná ve vnější ploše zdiva podesty levého ramene schodiště proti západnímu průčelí chrámu – povrch kamene byl značně narušen korozními procesy. Značná část povrchu byla pokryta krustami. Stav prvku bylo možné označit jako havarijní.

Klenební svorník, znak havířského cechu v opěrné zdi levého ramene schodiště proti západnímu průčelí chrámu – povrch kamene byl silně rozrušen v celé ploše vymýváním a pokryt řasami a lišejníky. Narušení materiálu se projevovalo v nárožních hranách štítu, kde se vytvářely puchýřky, a kámen v povrchové vrstvě ztrácel pevnost. Hrany byly na několika místech mechanicky poškozeny.

Vimperk s antropomorfním maskaronem v opěrné zdi levého ramene schodiště proti západnímu průčelí chrámu – dílo se nacházelo v pokročilém stádiu degradace kamene. Erozními procesy byla téměř setřena modelace. Maskaron byl dochován pouze v hrubém obrysu. Povrch kamene byl pokryt drobnými puchýřky, nároží vimperku byla poškozena mechanicky. Důvodem horšího stavu oproti ostatním prvkům bylo zvýšené zavlhčení zdiva v této části. Povrch reliéfu byl pokryt biologickými depozity. Objevovaly se také krusty, které částečně odpadávaly s podkladovým kamenem.

Klenební svorník s letopočtem 1547 a štítkem s kamenickou značkou v mezipodestě schodiště proti západnímu průčelí chrámu – šlo o velmi zachovaný prvek, materiál díla vykazoval pouze povrchová poškození projevující se tvorbou drobných puchýřků. Ve srážkových stínech kámen pokrývaly krusty, povrch byl v exponovaných místech znečištěn. Celoplošně se objevovaly bílé vápenné povlaky, které byly i na povrchu spárovací malty zdiva. K vyplavování hydroxidu vápenatého z malty a kamene docházelo díky zvýšenému zavlhčení zdiva v této části.

Svorník s kamenickou značkou v opěrné zdi pravého ramene schodiště proti západnímu průčelí chrámu – povrch prvku byl plošně narušen vymýváním měkkých složek kamene a povrchovou korozí. Reliéf byl mírně setřený, avšak stále dobře patrný. V dolní části byla část štítku odlomena. Kámen byl pokryt řasami a lišejníky.

Krycí desky opěrných oblouků s kraby, jižní strana schodiště v ose západního průčelí chrámu – prvek se nacházel v pokročilém stádiu degradace, povrch byl silně narušen hloubkovou korozí, především v dolní polovině vystavené zvýšenému zavlhčení. Vnější strana bloku vykazovala sníženou pevnost, která se projevovala drolením materiálu a jeho odpadáváním po vrstvách i četnými prasklinami. Modelace a hrany bloku byly setřeny, povrch kamene byl rozrušen vymýváním měkkých složek kamene a vegetativními procesy. Mezi oběma bloky byla patrná hluboká trhлина ve spáře. Spárování kamenné zdi bylo z větší části nefunkční a na mnoha místech porušené trhlinami. Povrch kamene pokrývaly v celé ploše mechy, lišejníky a řasy.

Krycí desky opěrných oblouků s kraby, severní strana schodiště v ose západního průčelí chrámu – celý prvek se nacházel v havarijním stavu. Kámen byl ve spodní části poškozen hloubkovou korozí, v exponovaných místech byl povrch kamene narušen vymýváním měkkých složek materiálu. Celý prvek byl narušen staticky silnou trhlinou, malta byla ze spár v těchto místech vypadaná. Ve hmotě kamene se objevovaly praskliny. Kámen byl plošně doplněn stejnou maltou jako spárování, všechny doplňky byly za hranicí životnosti, vykazovaly silné trhliny a špatnou přilnavost k podkladu a přispívaly k zadržování vlhkosti v kameni. Povrch kamene v celé ploše pokrývaly mechy, lišejníky a řasy.

Popis provedených prací

Erb města Kutné Hory - byla provedena likvidace biologického napadení, očištění povrchu kamene, konzervace, injektáž prasklin, redukce síranových krust, zpevnění narušeného kamene, odstranění dotýlého spárování mezi prvkem a zdívem, mechanické odstranění zbytků malty z povrchu kamene, vyplnění spár maltou pod líc. Krycí deska nad erbem byla poškozená trhlinou, proto bylo provedeno slepení obou částí.

Fiala opěrného systému - byla provedena likvidace biologického napadení, očištění povrchu kamene, konzervace kamene, redukce síranových krust, zpevnění narušeného kamene, mechanické odstranění zbytků malty z povrchu kamene.

Nápisová deska - bylo provedeno odstranění povrchových nečistot, konzervace kamene, injektáž prasklin, redukce síranových krust, zpevnění narušeného kamene, odstranění zbytků malty z kamene, nahrazení staršího doplňku novým tmelem, barevná retuš nového tmelu.

Klenební svorník, znak havířského cechu - byla provedena likvidace biologického napadení, očištění povrchu kamene, konzervace kamene, konzervace fragmentu barevných úprav.

Vimperk s antropomorfním maskaronem - byla provedena likvidace biologického napadení, očištění povrchu kamene, konzervace kamene, injektáž prasklin, redukce síranových krust, zpevnění narušeného kamene. Doplněná římsa vimperku byla záměrně ponechána mírně světlejší kvůli rozlišení originálu od doplněné části.

Klenební svorník s letopočtem 1547 a štítkem s kamenickou značkou - bylo provedeno odstranění povrchových nečistot, konzervace povrchu kamene, dočištění povrchu regulovanou vodní párou.

Svorník s kamenickou značkou – byla provedena likvidace biologického napadení, očištění od atmosférických depozitů vodní párou, konzervace kamene.

Krycí desky opěrných oblouků s kraby, jižní strana schodiště – byla provedena likvidace biologického napadení, očištění od atmosférických depozitů vodní párou, konzervace kamene, injektáž prasklin, odstranění dotýlého spárování mezi prvkem a zdívem, tmelení prasklin a otevřených míst v exponovaných částech, statické zajištění zdiva pod prvky, výplň prasklin a dutin maltou, zajištění trhlin ve zdivu, vyplnění spár maltou, provedení hydroizolace mezi záhonem a prvkem a snížení terénu při vnější straně prvku.

Krycí desky opěrných oblouků s kraby, severní strana schodiště – byla provedena likvidace biologického napadení, očištění od atmosférických depozitů vodní párou, konzervace kamene, injektáž prasklin, odstranění dotýlého spárování mezi prvkem a zdívem, tmelení prasklin a otevřených míst v exponovaných částech, statické zajištění zdiva pod prvky, výplň prasklin a dutin maltou, vyplnění spár maltou, provedení hydroizolace mezi záhonem a prvkem a snížení terénu při vnější straně prvku.

Celkové náklady činily

z toho: prostředky z rozpočtu města

příspěvek z Programu regenerace MK ČR

134 400,- Kč

54 400,- Kč

80 000,- Kč

Stav po restaurování



Erb města Kutné Hory



Fiála opěrného systému



Nápisová deska



Klenební svorník - znak havířského cechu



Vimperk s antropomorfním maskaronem



Klenební svorník s letopočtem 1547 a štítkem s kamenickou značkou



Svorník s kamenickou značkou



Krycí desky opěrných oblouků s kraby



VLAŠSKÝ DVŮR, Č.P. 552 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova podlahy v královské audienční síni
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2 NKP

Charakteristika památkové hodnoty

Po celá staletí byl Vlašský dvůr střediskem hospodářské moci státu. Byla zde královská mincovna a sídlo panovníka při jeho pobytu v Kutné Hoře. Národní kulturní památka v hmotové skladbě historického jádra a v panoramatu města má i dominantní význam urbanistický.

V odborné literatuře se založení Vlašského dvora klade na konec 13. století v souvislosti se vznikající Kutnou Horou. Je možné předpokládat, že Vlašský dvůr vznikl ze stejných důvodů jako Hrádek – tvrz na haberské stezce spojující střední Čechy s jižní Moravou. Tvrze jsou zřejmě starší než město a byly zapojeny do systému městského opevnění na počátku 14. století. Funkce Vlašského dvora jako městského hradu je zdůvodněna potřebou bezpečného skladiště vytěžené stříbrné rudy. Druhotně byl objekt využit jako mincovna – v blízkosti důlních provozů to bylo výhodné.

Stav před obnovou

Stávající parketová podlaha v královské audienční síni byla seschlá, po různých stavebních úpravách ji nebylo možné prezentovat jako odkrytou, protože vysprávký byly provedené dřevotřískou. Z tohoto důvodu byla neesteticky zakrytá kobercem, který byl ve velmi špatném stavu. Prkenná podlaha v místnosti s portréty starostů měla poškozenou povrchovou úpravu.

Popis provedených prací

Obnova podlahy v královské audienční síni byla závěrečnou tečkou za celkovou rekonstrukcí královské audienční síně, protože před touto obnovou byly provedeny následující restaurátorské a stavební práce. V letech 2008 - 2010 bylo provedeno restaurování nástěnných maleb a dřevěného malovaného stropu a v těchto letech byla také provedena úprava krytů ústředního topení a dřevěného obložení stěn (rozděleno do etap dle finančních možností). V letech 2008 – 2009 byla provedena obnova elektroinstalace. V roce 2009 bylo provedeno restaurování vstupního kamenného portálu a zhotovení nástěnných svítidel. V roce 2010 byla provedena dřevorezba státního znaku, která byla umístěna do středu čelní plochy jednacího stolu, dále byl položen nový koberec, protože ten původní byl již ve velmi špatném stavu ještě před započítím restaurátorských prací a také byly zrestaurovány kamenné lavice pod okny. V roce 2010 probíhala rekonstrukce ústředního topení ve Vlašském dvoře (práce zajišťoval odbor investic) a tyto práce se týkaly i královské audienční síně, kdy bylo zapotřebí vést potrubí pod stávající podlahou, která byla provizorně doplněna USB deskami, a pro osazení radiátoru bylo zapotřebí vysekat otvor v obvodové zdi. V roce 2011 bylo provedeno restaurování kamenných oken v královské audienční síni.

V roce 2015 byla provedena demontáž stávající podlahy v královské audienční síni, podklad byl vyrovnán a byla nově zhotovena podkladní podlaha z USB desek, na kterou byla položena nová dubová podlaha se vzorem dvojitého kříže. Poté byla provedena montáž nových lišt a závěrečné ošetření nové podlahy zátěhovým olejem. Prkenná podlaha v místnosti s portréty starostů byla obroušena a ošetřena zátěhovým olejem.

V návaznosti na obnovu podlahy bylo zapotřebí provést opravu omítek a pokládku dlažby v předsíni u vstupu na balkon. Při demontáži stávající podlahy dřevěné obložení stěn pokleslo a poškrábalo nástěnné malby, proto bylo nutné provést retuše poškozených míst. Po straně místnosti na průvodcovské trase byl položen pás nového koberce, který má podlahu ochránit proti nečistotám a poškození. Koberec byl položen i pod vchodové dveře, které bylo nutné ve spodní části upravit. V důsledku výše uvedených estetických změn byly také vyrobeny nové skříně na reprobedny.

Celkové náklady činily	5 914 526,- Kč
Rok 2008 celkem	2 413 031,- Kč
z toho: restaurování stropu	2 059 756,- Kč (700 tis. Kč MK ČR)
restaurování stěn s obrazy	250 875,- Kč
elektroinstalace I. etapa	53 416,- Kč
dřevěné obložení stěn a kryty ÚT (příprava)	48 984,- Kč
Rok 2009 celkem	1 511 091,- Kč
z toho: restaurování stěn s obrazy	317 928,- Kč
restaurování stěn	699 925,- Kč
restaurování vstupního i zadního portálu	19 620,- Kč
elektroinstalace II. etapa	180 416,- Kč
nová nástěnná svítidla	248 472,- Kč
dřevěné obložení stěn a kryty ÚT	44 730,- Kč
Rok 2010 celkem	534 954,- Kč
z toho: restaurování stěn	299 708,- Kč
elektroinstalace III. etapa	48 882,- Kč
oprava dřevěného obložení stěn a krytů ÚT	18 150,- Kč
vyřezání státního znaku	23 181,- Kč
nový koberec	82 873,- Kč
olištování pódia	6 000,- Kč
restaurování kamenných lavic	56 160,- Kč
Rok 2011 celkem	17 325,- Kč
z toho: restaurování kamenného ostění oken	17 325,- Kč (17 325,- Kč MK ČR)
Rok 2014 celkem	619 278,- Kč (hrazeno z rozpočtu OSM)
Rok 2015 celkem	818 847,- Kč (hrazeno z rozpočtu OPP)
z toho: obnova podlahy	721 905,- Kč
oprava omítky a dlažby (vstup na balkon)	9 265,- Kč
nový kusový koberec	40 327,- Kč
retuše maleb	4 500,- Kč
úprava vstupních dveřních křídel	3 250,- Kč
repro skříně 5 ks	39 600,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



VLAŠSKÝ DVŮR, Č.P. 552 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří s vitrážovou výplní
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2

Stav před restaurováním

Dveřní zárubně byly překroucené, což znesnadňovalo jejich zavírání a zamykání. Konstrukční spoje byly vlivem sesychání materiálu uvolněné. Výplně v obvodovém rámu dveřních křídel měnily vlivem sesychání své rozměry a tím vznikala mezera mezi rámovou konstrukcí a výplní. Na zárubních a klenutém rámu nadsvětlíku byly podélné praskliny. Mechanické opotřebení povrchové úpravy bylo patrné na dveřních křídlech v oblasti kliky a zámku. Některé části vitráží byly popraskané, uvolněné v olověných profilech a některé části zcela chyběly. Jednotlivá skleněná pole vitráží byla povrchově znečištěna.

Popis provedených restaurátorských prací

Byla provedena demontáž dveřních křídel a nadsvětlíku z rámu, demontáž dveřního kování a skleněných vitráží. Poškozená povrchová úprava byla odstraněna, poškozené nebo uvolněné části dveřních křídel a nadsvětlíku byly demontovány. Dále byla vyspravena a zpevněna konstrukce dveřních křídel a nadsvětlíku a provedena oprava konstrukčních spojů. Byla provedena nová povrchová úprava a oprava dveřního kování. Zrestaurovaná dveřní křídla a nadsvětlík byly osazeny zpět do zrestaurované zárubně.

Jednotlivé vitráže byly vyjmuty a omyty od špíny a zbytků tmelu. Poškozené výplně byly vyrobeny nově. Hotové výplně byly v celé ploše zatmeleny a vyčištěny pilinami z obou stran od pracovních nečistot. Na hotové výplně se naletovaly úchyty kovových výztuh. Takto hotové výplně byly osazeny zpět do rámu dveří. Po obvodě se ve spojích přibily malými hřebíčky k dřevěnému falcu rámu a zatmelily. Plochy výplní byly zpevněny kovovými výztuhami.

U dřevěné dveřní zárubně byla provedena revize upevnění ve zdivu, čímž bylo zjištěno, že dveřní zárubeň je ve zdivu uvolněná a to především v dolní části. Proto byla provedena montáž nových kovových kotev. Dále byla provedena demontáž dřevěných obložek z vnitřní i vnější strany zárubně, které nebylo možné použít zpět, proto bylo vyrobeno nové a šířka byla upravena dle mezery mezi koncem vodorovné římsy a zdivem. U zárubně byla odstraněna poškozená povrchová úprava, byla vyspravena a zpevněna konstrukce zárubně a opraveny konstrukční spoje. Na závěr byla provedena oprava omítek v těsném okolí zárubně.


Celkové náklady činily 128 567,- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu Města Kutná Hora.

Rok 2014 celkem	87 379,- Kč
Rok 2015 celkem	41 188,- Kč
z toho: restaurování dveří	35 567,- Kč
oprava omítek ve špaletě	5 621,- Kč

Stav před restaurováním



Stav po restaurování

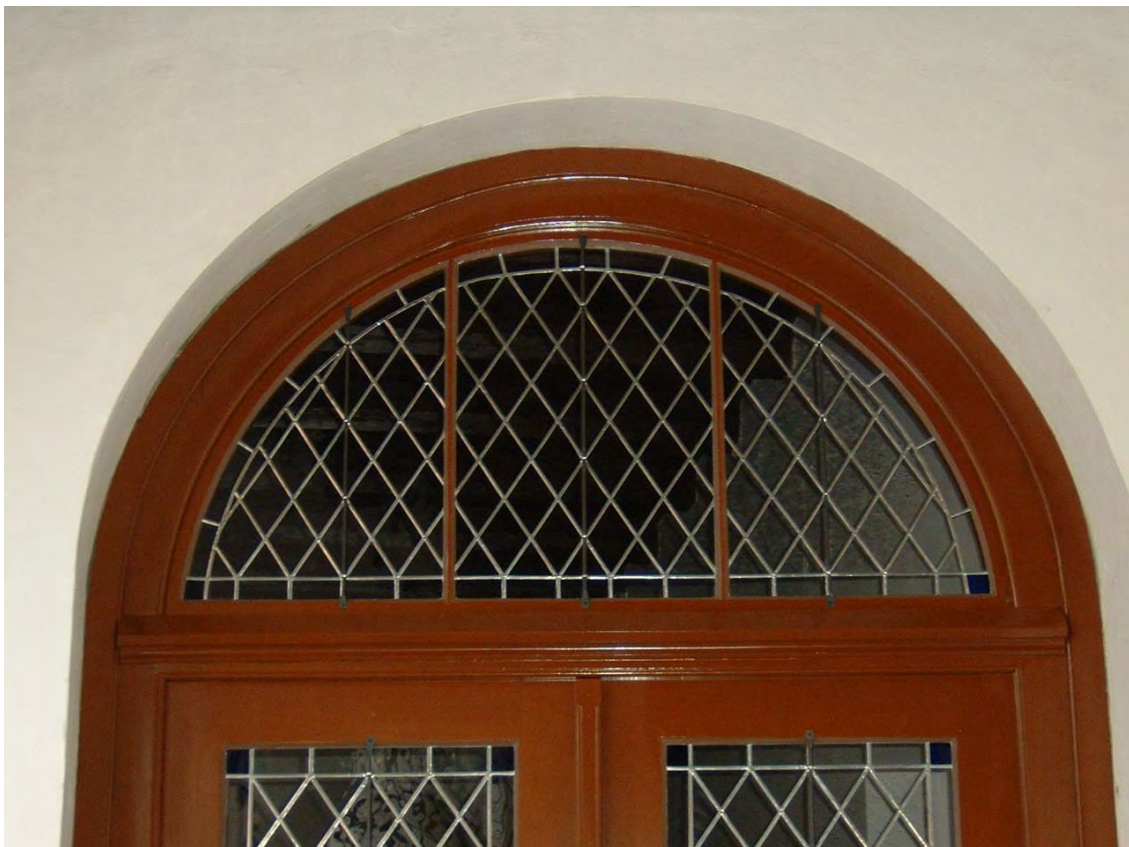

VLAŠSKÝ DVŮR, Č.P. 552 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: posudek a návrh na opravu krovu Rytířského sálu
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2

Stávající stav

V roce 2012 byla provedena oprava krovu a stropu nad Rytířským sálem. Perlit a betonová mazanina uložená na stropě byla odstraněna. Záklopová prkna a lišty byly v nezbytných případech odstraněny – po označení byla mořná jejich zpětná montáž. U trámů určených k příloţkování bylo odříznuto zhlaví, které bylo hloubkově petrifikováno. Příloţky byly propojeny svorníky s kovovými hlavami. Prasklé stropní trámy byly zajištěny velkoplošnými podloţkami v místě zavěšení. Kapsy opravených trámů byly ošetřeny fungicidním přípravkem a zednický opraveny. Vynášecí nosník byl zakotven do nové výměny a zajištěn svorníky. Po výše uvedených úpravách byla provedena nová skladba stropu – demontovaný záklop byl vrácen na původní místo, poloţeny poţárně odolné desky a dále poloţeny tuhé izolační desky z minerální vlny ve dvou vrstvách (Rockwool). Na tuto vrstvu byly poloţeny polštáře a pochozí prkna tl. 25 mm.

Při kontrole krovu Rytířského sálu v roce 2015 byl zjištěn posun kovových konstrukcí na opraveném krovu, proto bylo zadáno vypracování návrhu na odstranění zjištěných závad.

Celkové náklady na obnovu činily

Rok 2012

z toho: příspěvek z Progr. zachrany architek.dědictví MK ČR
podíl vlastníka

Rok 2015 (PD oprav)

1 610 815,- Kč

1 596 869,- Kč

420 000,- Kč

1 176 869,- Kč

13 946,- Kč

MOROVÝ SLOUP ŠULTYSOVA ULICE KUTNÁ HORA

Druh obnovy: restaurování vzorového pole II. etapa – reliéf sv. Rozálie a sochy horníka
Rejstříkové číslo: 38738/2-1043/A61

Charakteristika památkové hodnoty

V roce 1713 zachvátila celé Čechy vlna morové epidemie. Právě v tomto roce se Městská rada Kutné Hory rozhodla, že pro odvrácení nákazy nechá ve městě postavit sochu Neposkvrněného početí Panny Marie. V úvahu na tuto realizaci přicházeli dva sochaři, kteří v té době působili v Kutné Hoře. Matěj Václav Jackel, který pobýval v Sedlci a František Baugut, který tvořil sochy před jezuitskou kolejí. Městská rada se rozhodla pro Františka Bauguta a zadala mu vypracovat sochařský návrh. K posouzení a výběru místa byl přizván městský stavitel Jakub Vogler. Místo pro stavbu morového sloupu bylo vybráno na Zeleném trhu (dnes Šultysova ulice) v místě, kde dříve stával pranýř. Zde byl v roce 1714 položen základní kámen a do základu byla také vložena cínová schránka s ostatky svatých. Hotový sloup byl vysvěcen roku 1715. Zlacení detailů na sochách a nápisi bylo provedeno až v roce 1716 městským písařem Vojtěchem Keglerem.

Rozálie žila ve 12. století, byla dcerou sicilského hraběte a působila jako dvořanka u královny Markéty, manželky sicilského krále Viléma II. Život na královském dvoře jí nevyhovoval, proto vstoupila do kláštera sv. Basila. Klášterní život ji také neuspokojoval, a proto odešla do samoty na Monte Pelegrino u Palerma a žila zde jako poustevnice až do své smrti. Když v roce 1624 vypukla v Palermu morová epidemie, byly její ostatky nalezeny v jeskyni a přeneseny do Palerma. Podle legendy po přenesení a uložení ostatku do Dómu v Palermu morová epidemie zázračně pominula.

Morový sloup v Šultysově ulici se skládá ze schodiště s balustrádou, spodní soklové části s reliéfy a havíři, střední soklové části se sochami jezuitských světců a oblačného pylonu završeného zeměkoulí, na které stojí socha Panny Marie.

Reliéf sv. Rozálie se nachází na jižní straně Morového sloupu a je ohraničen rámem s jednoduchým profilem. Postava je umístěna do stylizované jeskyně, což znázorňují skaliska nad hlavou a pod nohama. Z těchto skalisek v levém rohu vycházejí zlaté paprsky světla. Jde o sedící postavu, která pravou rukou objímá kříž a opírá se o lidskou lebku. Levou ruku má spuštěnou volně podél těla. Hlavu se zavřenýma očima má opřenou o pravou ruku. Ve vlasech má zapletené květiny (růže) a dlouhý pramen vlasů ji padá na hrudník. Postava je oděna do zřasených šatů, prsty nohou světice spočívají na skalisku.

Figura horníka je umístěna na vysazeném nároží spodního soklu a plní nejen estetickou, ale především nosnou funkci, protože podpírá vrchní římsu střední části sloupu a sochu světce. Havíř jakoby seděl na skále, ale zároveň je vidět jeho práce s nohama, která značí pomoc při podpírání těžkého břemene skály, kterou nese na ramenech a podpírá pravou rukou. Levou nohu má mírně vykročenou a zapřenou stejně jako pravou nohu, která je zakročená. V levé ruce drží perlici a opírá se o dlouhý sedmihranný štít, na kterém je černý latinský nápis se zlatě zvýrazněným chronogramem udávající rok 1715. Havíř je oblečen do typického barokního oděvu, který se skládá z kalhot sahajících ke kolenům a punčoch. Také má na sobě hornický plášť - perkylt, který má dlouhé rukávy, kapuci a dosahuje ke kolenům. Perkylt je přepásaný opaskem, na kterém je vlevo zavěšena brašna. Na nohou má nízké boty s přezkou.

Stav před restaurováním

Komplexní restaurátorský průzkum nezjistil projevy závažného poškození ohrožující statiku objektu. Vrchní část, to je socha Panny Marie a obelisk vykazuje spíše lokální poškození. Spodní část, to je reliéfy na základně a sochy horníků jsou v havarijním stavu. Dořilé jsou také epoxidové výdusky kuželek, piniových šišek a některých částí modelace doplněných tímto způsobem v 80. letech minulého století.

Reliéf sv. Rozálie se zdál být nejvíce poškozeným polem základny. Většina povrchu podléhala rozsáhlé erozi a šupinkování povrchu. Také se zde vyskytovaly kompaktní tmavé vrstvy a velké množství tmelů. Koncepce zákroku byla pojata jako komplexní zásah, který má za úkol zpomalit další degradaci. Při čištění by měla být zachována patina stáří. Při restaurování budou sejmuty některé starší plastické doplňky, které nevyhovují svým složením a způsobují poškození kamene, nebo jsou dořilé. Doplnění by se mělo vztahovat pouze k větším chybějícím a degradovaným částem a také k architektonickým prvkům, aby nebyl narušen celkový dojem z díla.

Popis provedených prací

V letech 2003 – 2004 bylo provedeno restaurování objektu. V roce 2007 bylo zhotoveno slavnostní osvětlení. V roce 2013 byl proveden komplexní restaurátorský průzkum a vyhodnocen stav památky. V letech 2014 – 2015 bylo realizováno restaurování vzorového pole (reliéf sv. Rozálie a socha horníka), na jehož základě byl stanoven postup restaurátorských prací na celém objektu.

Průzkum byl zaměřen na podrobnější charakteristiku složení nečistot, včetně korozních produktů a depozitů. Dále bylo zkoumáno složení a struktura tmelů a také fragmenty povrchové úpravy. Jako nejšetrnějším a nejefektivnějším způsobem čištění bylo vybráno laserové čištění, při kterém dochází k odstranění nevyhovujících tmavých vrstev a k jejich optimálnímu ztenčování a prakticky nedochází k úbytku horniny a ke změně složení povrchu. Také byla zjištěna větší porozita očištěného povrchu, kterou potvrdila i zkouška nasákavosti.

Reliéf a horník byli očištěni a zpevněni, poté bylo provedeno odsolování, čištění zlata a zařehlování povrchové úpravy. Plastická retuš byla provedena v takové míře, aby pomohly k vizuálnímu zklidnění a scelení celého reliéfu a sochy. Barevná retuš byla také provedena s cílem vizuálně sjednotit povrch.

Celkové náklady činily

Rok 2003 celkem (restaurování)	1 120 000,- Kč
z toho: příspěvek z Programu regenerace MPR MK ČR	1 000 000,- Kč
prostředky z rozpočtu města	120 000,- Kč
Rok 2004 (restaurování)	320 000,- Kč
Rok 2007 (slavnostní osvětlení)	365 242,- Kč
Rok 2013 (komplexní restaurátorský průzkum)	66 550,- Kč
Rok 2014 (restaurování vzorového pole I. etapa)	24 200,- Kč
Rok 2015 (restaurování vzorového pole II. etapa)	24 200,- Kč





KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO HUSOVA ULICE, KUTNÁ HORA

Druh obnovy: sekání kopií váz na bránu kostela
Rejstříkové číslo: 36971/2-1043/A7

Charakteristika památkové hodnoty

Kostel byl postaven podle plánu F. M. Kaňky Janem Domažlickým v letech 1734 - 1753 a restaurován v letech 1884 – 1886. Kostel sv. Jana Nepomuckého je jednou z mála slohově čistých barokních staveb v Kutné Hoře. Kostel je jednolodní stavba s trojdílně členěným průčelím, zakončeným dvěma věžičkami. Jde o barokní stavbu, ale ve výzdobě se již uplatňují prvky rokoka a barokního klasicismu.

K průčelí kostela přiléhá brána do soutky, vedoucí do sakristie. Výzdoba brány sahá do úrovně první vodorovné římsy kostela. Na vrcholu brány je osazená kamenná výzdoba. Jde o pět solitérních skulptur, centrální sochu patrona kostela sv. Jana Nepomuckého na podstavci, dvě sochy andílků na volutových podstavcích a dvě vázy zdobené rokokovým ornamentem.

Stávající stav

Kamenné vázy ze sousoší sv. Jana Nepomuckého byly na podzim roku 2011 sneseny a převezeny do ateliéru Univerzity Pardubice, fakulty restaurování v Litomyšli. Stav obou váz byl vyhodnocen jako velice špatný. Kvůli bezpečnosti je nebylo možné vrátit zpět na původní místo. Proto zrestaurované originály váz byly umístěny do lapidária v domě č.p. 146 Lierova ulice a na bránu kostela byly osazeny sekané kopie.

Popis provedených prací

V roce 2011 bylo provedeno snesení váz, které byly v havarijním stavu, a hrozilo jejich zřícení.

V roce 2012 byl na kamenných vázách proveden pouze konzervační restaurátorský zásah. Největší důraz byl kladen na zpevnění původního zkorodovaného materiálu a injektáže. Vázy byly očištěny od nečistot a sádrovcových krust. Nové plastické doplňky byly omezeny pouze na nutné rekonstrukce. Nové tmely byly plasticky a barevně propojeny s originálem. Ze zakonzervovaných váz byly sejmuty silikonvosádrové formy. Z forem byly zhotoveny odlitky, na kterých byla provedena rekonstrukce původního stavu. Podle těchto modelů byly vysekány kopie. Originály váz jsou umístěny na betonových soklech v lapidáriu (zastřešené atrium) v domě č.p. 146 Lierova ulice, který sousedí s kostelem sv. Jana Nepomuckého.

V roce 2012 bylo také provedeno restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého na bráně kostela. Socha sv. Jana Nepomuckého a andělci byly před čištěním předzpevněny. Poté byl povrch očištěn od biologického napadení a černých sádrovcových krust. Nesoudržné a tvarově nevhodné tmely byly odstraněny, povrch byl lokálně zpevněn a byla provedena injektáž prasklin. Odpadlé části byly přilepeny. Nové plastické doplňky a tmely byly omezeny pouze na nezbytnou míru. Lokální barevná retuš byla propojena s originálem. Svatozář sv. Jana Nepomuckého byla mimo pozlacená místa natřena černým grafitovým nátěrem. V závěrečné fázi byla provedena hydrofobizace.

V roce 2013 byly zhotoveny sádrové modely váz, podle kterých byly sekány kopie.

V roce 2014 byl přivezen vápenec z rakouského lomu st. Margareten, který je nejvíce podobný kutnohorskému mušlovému vápenci, a byly započaty práce na sekání kopií váz.

V roce 2015 byly dokončené kopie váz osazeny na bránu kostela.

Celkové náklady činily 677 048,- Kč a byly hrazeny z rozpočtu Města Kutná Hora.

Rok 2011 (snesení váz) 21 328,- Kč

Rok 2012 (restaurování sousoší) 246 960,- Kč

z toho: restaurování sousoší 234 000,- Kč

oprava zastřešení brány 12 960,- Kč

Rok 2013 celkem 64 250,- Kč

z toho: náklady na modely váz 42 350,- Kč

výroba soklů pro originály váz 7 260,- Kč

oprava brány 14 640,- Kč

Rok 2014 (sekání kopií váz) 205 700,- Kč

Rok 2015 138 810,- Kč

z toho: osazení kopií na bránu 119 020,- Kč

úpravy po osazení váz 19 790,- Kč

Stav váz po snesení z brány kostela



Stav po osazení zrestaurovaných originálů váz v lapidáriu



Stav po osazení nových sekaných váz na bránu





KAMENNÉ KŘÍŽE

AREÁL HŘBITOVA U KOSTELA VŠECH SVATÝCH

KUTNÁ HORA

Druh obnovy: restaurování 2 ks kamenných křížů
Rejstříkové číslo: 13128/2-1049/14 – kamenný kříž
nezapsaná KP – mramorový kříž

Stav před restaurováním

Kamenný kříž, který je zapsanou kulturní památkou – povrch kamene byl znečištěný usazenými nečistotami a byl porostlý mechem, lišejníky a zelenou řasou. Struktura materiálu byla narušena korozí a to především ve srážkovém stínu. Koroze měla za následek značný úbytek hmoty kamene. Některé partie v profilaci byly rovněž poškozené mechanicky. Znečištění zčernalou krustou se vyskytovalo ve srážkovém stínu. Jednotlivé části spodního stupně byly rozestoupené.

Kamenný kříž, který je nezapsanou kulturní památkou – celý objekt byl staticky narušený, podstavec nakloněný. Hlavice vykazovala závažné mechanické poškození, byla rozlomená na tři části, trhliny byly rozevřené a provizorně zajištěné ocelovým páskem. Povrch kamene byl znečištěný usazenými nečistotami a porostlý mechy, lišejníky a zelenou řasou. Struktura materiálu byla také narušena vlasovými prasklinami. Vrchní vápencový stupeň byl narušený korozí, která měla za následek značný úbytek hmoty kamene. Některé partie byly poškozené mechanicky a zčernalá krusta se vyskytovala především ve srážkovém stínu na spodních plochách. Část spodního stupně, vyžděného z lomového kamene, chyběla.

Popis provedených restaurátorských prací

Kamenný kříž, který je zapsanou kulturní památkou – podrobný restaurátorský průzkum byl zaměřen na zjištění rozsahu poškození a stavu kamene. Zkorodované partie struktury kamenných bloků byly předzpevněny a povrch kamene byl citlivě očištěn. Spodní partie podstavce byly odsoleny a zkorodované partie byly konsolidovány. Zčernalé krusty byly šetrně dočištěny, chybějící partie doplněny, praskliny a spáry zaretušovány umělým kamenem. Doplnění bylo provedeno v minimální míře a jeho účelem bylo především konzervační zajištění kamenných bloků a plastické scelení profilace. Barevná retuš doplňků byla provedena pouze lokálně a celý povrch kamene byl zakonzervován hydrofobním a zpevňujícím prostředkem.

Kamenný kříž, který je nezapsanou kulturní památkou - podrobný restaurátorský průzkum byl zaměřen na zjištění rozsahu poškození a stavu kamene. Povrch kamene byl zbaven nečistot, mechu, lišejníků a zelené řasy. Poté byl kříž demontován, rozlomené části hlavice podstavce byly slepeny a spoje vyztuženy nerezovou ocelí. Poté byl náklon podstavce vyrovnán, vyklínován a kříž byl opětovně osazen, kříž byl k podstavci přilepen. Zčernalé krusty byly šetrně odstraněny a zkorodované části kamene byly konsolidovány. Chybějící partie byly doplněny, praskliny a spáry zaretušovány umělým kamenem. Doplnění bylo provedeno v minimální míře a jeho účelem bylo především konzervační zajištění kamenných bloků a plastické scelení profilace. Barevná retuš doplňků byla provedena pouze lokálně. Chybějící bloky spodního stupně byly doplněny. Celý povrch kamene byl zakonzervován biocidním a hydrofobním prostředkem.

Celkové náklady činily 115 000,- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu města.

Stav před restaurováním
Zapsaná KP



Nezapsaná KP



Stav po restaurování
Zapsaná KP



Nezapsaná KP



DŮM Č.P. 377 PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SANKTURINOVSKÝ DŮM KUTNÁ HORA

Druh obnovy: údržba dřevěných dveří
Rejstříkové číslo: 25851/2-1043/A54

Popis provedených prací

V roce 2006 byla provedena oprava východní fasády a věže Sankturinovského domu. V roce 2010 byla provedena celková obnova střešního pláště domu. V roce 2011 byla provedena obnova vnějšího pláště a ohradní zdi domu. V roce 2012 byla provedena údržba dřevěných vchodových dvoukřídlých dveří, dvoukřídlých bočních dvířek, brány na dvůr a zhotovení dolní zástrče u brány na dvůr.

V roce 2015 byla provedena údržba dřevěných dveří dvoukřídlých vchodových, dvoukřídlých bočních dvířek, dvoukřídlých vrat na dvůr a jednokřídlých dveří ve dvoře.

<i>Celkové náklady činily</i>	5 628 910,- Kč
Rok 2006 (fasáda dvorní a věže)	1 699 569,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	999 569,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	700 000,- Kč
Rok 2010 (střecha)	2 492 627,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	2 077 627,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	415 000,- Kč
Rok 2011 (fasáda uliční)	1 410 210,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	810 210,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MK ČR	600 000,- Kč
Rok 2012 (obnova povrchové úpravy vrat a dveří)	11 805,- Kč
Rok 2015 (obnova povrchové úpravy vrat a dveří)	14 699,- Kč

Stávající stav



KAMENNÁ KAŠNA REJSKOVO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: údržba dřevěných dveří
Rejstříkové číslo: 41595/2-1043/A60

Popis provedených prací

V letech 2010 – 2011 bylo provedeno restaurování kamenné kašny. V roce 2010 byla dále provedena vodorovná izolace proti vztlínání zemní vlhkosti, nová elektroinstalace slavnostního osvětlení a položení nového potrubí kanalizace. V roce 2011 byla dokončena obnova elektroinstalace, na plochách, které se pohledově neuplatňují, bylo položeno olovo, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do zdiva. Dále byl osazen ve vnitřním prostoru rám pro uložení elektroměru a vodoměru, také byla položena zpět dlažba včetně drenáže. Litinové výtoky z vnější strany stavby byly ošetřeny a napojeny na časové spínání. V roce 2012 byla obnovena povrchová úprava vchodových dveří a byla vyrobena dřevěná dvířka pro zakrytí technologie uvnitř stavby.

V roce 2015 byla provedena údržba dřevěných vchodových dveří.

Celkové náklady činily	1 828 324,- Kč
Rok 2010 celkem	887 778,- Kč
z toho: restaurování	693 000,- Kč (400 tis. Kč MK ČR)
izolace proti vlhkosti	151 428,- Kč
elektroinstalace I. etapa	35 026,- Kč
potrubí do kanalizace	8 324,- Kč
Rok 2011 celkem	909 714,- Kč
z toho: restaurování	609 950,- Kč (450 tis. Kč MK ČR)
elektroinstalace II. etapa	76 830,- Kč
olovo na římsách	138 026,- Kč
rám pro elektroměr a vodoměr	7 614,- Kč
povrchová úprava litinových výtoků	1 700,- Kč
položení dlažby a drenáž uvnitř objektu	32 910,- Kč
časové spínání vody	42 684,- Kč
Rok 2012 celkem	27 862,- Kč
z toho: povrchová úprava vchodových dveří	7 112,- Kč
dřevěná dvířka pro zakrytí technologie	20 750,- Kč
Rok 2015 celkem	2 970,- Kč
z toho: údržba vchodových dveří	2 970,- Kč

Stávající stav



POMNÍK 40. VÝROČÍ PANOVÁNÍ CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. PŘED JEZUITSKOU KOLEJÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: zvýraznění písma na nápisové desce

Rejstříkové číslo: 29963/2-1043/A9/8

Popis provedených prací

V roce 2011 bylo provedeno restaurování pomníku před jezuitskou kolejí, včetně jeho rozebrání, zhotovení nového základu a soklu, opětovného sestavení a zhotovení nové nápisové desky, která se nedochovala. V roce 2015 bylo provedeno zvýraznění písma na nápisové desce, které nebylo z chodníku čitelné.

Celkové náklady činily

102 294,- Kč

Rok 2011 (restaurování + nová nápisová deska)

93 794,- Kč

Rok 2015 (zvýraznění písma nápisové desky)

8 500,- Kč

Stav po zvýraznění písma





Založeno
na oslavu čtyřicetiletého panování
Jeho Velčenstva císaře
Františka Josefa I.
kurátorem rolnické školy
r. 1888.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO LÁVKA V HUTÍCH KUTNÁ HORA

Druh obnovy: konzervační ošetření
Rejstříkové číslo: 36140/2-3509

Popis provedených prací

V roce 2006 bylo provedeno restaurování sochy. V roce 2008 byla obnovena hydrofobizace a biocidní ošetření sochy. V roce 2015 bylo provedeno konzervační ošetření sochy.

<i>Celkové náklady činily</i>	<i>148 263,- Kč</i>
Rok 2006	134 400,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	34 400,- Kč
příspěvek z FOP Středočeského kraje	100 000,- Kč
Rok 2008 (konzervační ošetření sochy)	5 813,- Kč
Rok 2015 (konzervační ošetření sochy)	8 050,- Kč

Stávající stav



SOCHA SV. JUDY TADEÁŠE VORLÍČKOVY SADY, AREÁL CHRÁMU SV. BARBORY KUTNÁ HORA

Druh obnovy: konzervační ošetření
Rejstříkové číslo: 33635/2-1043/A4/5 NKP

Popis provedených prací

V roce 2007 bylo provedeno restaurování sochy včetně terénních úprav v těsném okolí sochy. V roce 2015 bylo provedeno konzervační ošetření sochy.

<i>Celkové náklady činily</i>	<i>105 857,- Kč</i>
Rok 2007	97 807,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	7 807,- Kč
příspěvek z FOP Středočeského kraje	90 000,- Kč
Rok 2015 (konzervační ošetření sochy)	8 050,- Kč

Stávající stav



SOCHA SV. VÁCLAVA VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: prohlídka stavu
Rejstříkové číslo: 31812/2-3313

Popis provedených prací

V roce 2005 bylo provedeno restaurování sochy. V roce 2008 bylo provedeno konzervační ošetření sochy a zhotoveno slavnostní osvětlení sochy a kašny. V roce 2015 byla provedena prohlídka stavu sochy.

<i>Celkové náklady činily</i>	266 658,- Kč
Rok 2005	84 000,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	0,- Kč
příspěvek z FOP Středočeského kraje	84 000,- Kč
Rok 2008 (konzervační ošetření a slavnostní osvětlení)	180 358,- Kč
Rok 2015 (prohlídka stavu sochy)	2 300,- Kč

Stávající stav



SOCHA SV. BERNARDA SILNICE NA HOŘANY KUTNÁ HORA

Druh obnovy: prohlídka stavu
Rejstříkové číslo: 28539/2-1054

Popis provedených prací

V roce 2009 bylo provedeno restaurování sochy včetně terénních úprav v těsném okolí sochy. V roce 2015 byla provedena prohlídka stavu sochy.

<i>Celkové náklady činily</i>	205 001,- Kč
Rok 2009	202 701,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	102 701,- Kč
příspěvek z FOP Středočeského kraje	100 000,- Kč
Rok 2015	2 300,- Kč

Stávající stav



AKVADUKT BYLANKA – VOJTĚŠSKÝ AKVADUKT KUTNÁ HORA

Druh obnovy: zakreslení skutečného stavu
Rejstříkové číslo: 30257/2-1043/A16

Charakteristika památkové hodnoty

Zásobování města Kutné Hory pitnou vodou bylo již od středověku zajišťováno přívodem z tzv. Svatovojtěšského pramene, vyvěrajícího mezi vesnicemi Přítoky a Bylany. Voda byla přiváděna dřevěným potrubím přes kamenný akvadukt od pramene do města. Na základě toho lze stavbu poměrně spolehlivě datovat do sklonku 15. století, kdy byla také vybudována známá tzv. Kamenná kašna, do níž voda ve městě ústila. Akvadukt tvoří přemostění údolí říčky Bylanky. Sestává se z mostních půlkruhových oblouků, z nichž jsou dnes dva otevřené a tři zazděné. Oblouky jsou nestejných výšek a šířek, přizpůsobují se sklonu terénu.

Stav před započatím prací

Kompletní obnova stavby včetně povrchové úpravy zdiva, rekonstrukce mostovky a instalace zábradlí, byla uskutečněna v letech 2002 – 2003. V červnu roku 2013 se v důsledku podmáčení základů i tělesa stavby při povodních zřítla část zdiva na severní straně. Situace byla natolik vážná, že cesta vedoucí po koruně stavby byla uzavřena a v měsíci říjnu 2013 bylo započato se zabezpečovacími pracemi.

Popis provedených prací

V roce 2013 byla provedena demontáž strženého zábradlí, odstraněna uvolněná horní vrstva zeminy a šterku při zachované zdi a kolem potrubí vodovodu. Dále bylo provedeno vybrání a očištění použitelných kamenů zdiva sesuté zdi a pískovcových desek. Postupné odebrání sutí až k lici původního zdiva stěny a provedení průzkumu základů. Bylo provedeno podbetonování základového zdiva, vyzdění tělesa mostku z původního kamene do výšky cca 2 m včetně opěrného pilíře. Kámen byl použit původní, vytěžený ze sutí. Zdění bylo provedeno stejným způsobem jako zdivo patrné na dochované části akvaduktu. Poté byla stavba zazimována.

V roce 2014 bylo provedeno dokončení prací na obnově, které spočívaly v provedení železobetonové desky, pokračovalo se ve zdění z lomového kamene do původní výšky mostu. Byla provedena izolace proti vodě, osazení chodníkového obrubníku, zásyp mezi mostními zdmi zeminou, pokládka dlažky z kostek a montáž opraveného zábradlí. Vzhledem k tomu, že při zřícení části mostu vznikly trhliny v obloucích, byla provedena celková revize mostové konstrukce, aby se předešlo případné další havárii. Z bezpečnostních důvodů bylo na obou stranách akvaduktu (směr od Kutné Hory) osazeno oplocení a na oba konce akvaduktu byly osazeny pilíře, aby byl zabezpečen vjezd vozidel na most.

Cílem prací bylo vrátit most co nejvíce do původního stavu s co největším zachováním původních materiálů a prvků – lomového kamene, kamenných krycích desek apod.

V roce 2015 firma MURUS s.r.o. provedla zakreslení skutečného stavu opravy mostku.


<i>Celkové náklady činily</i>	5 122 961,- Kč
Rok 2013 celkem (oprava)	1 820 225,- Kč
z toho: příspěvek z rozpočtu Středočeského kraje	1 815 000,- Kč
náklady za vytýčení kabelů	5 225,- Kč
Rok 2014 celkem (oprava)	3 296 686,- Kč
z toho: prostředky z rozpočtu města	696 686,- Kč
příspěvek z programu poškození živelními pohromami MK ČR	2 600 000,- Kč
Rok 2015 celkem (zakreslení skutečného stavu)	6 050,- Kč

Stav po zřícení části mostu





Stav po opravě

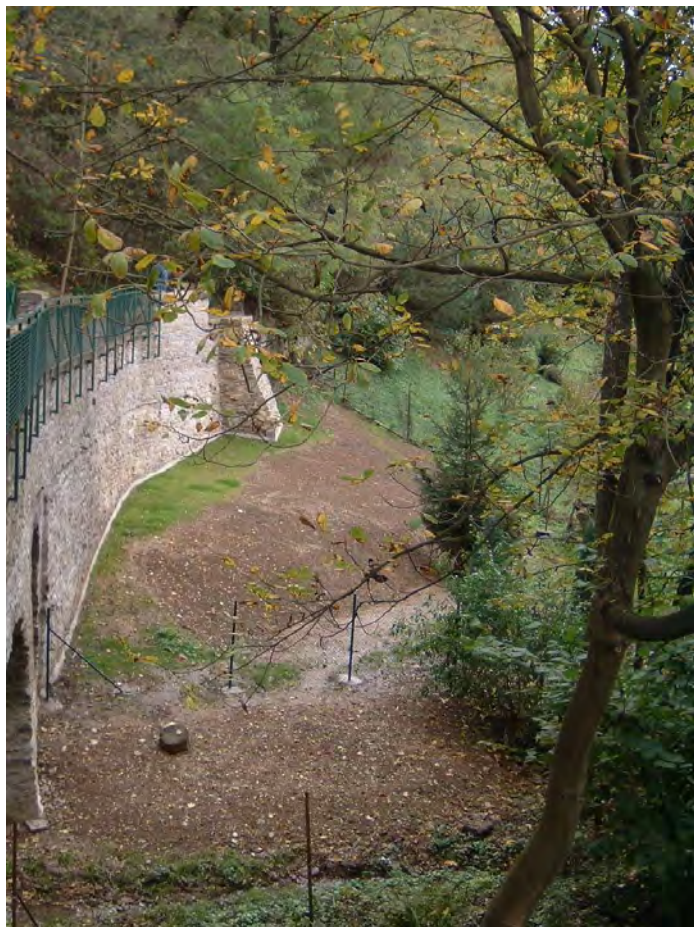



OPĚRNÁ ZEĎ U HRÁDKU

Č.P. 28 BARBORSKÁ ULICE KUTNÁ HORA

Druh obnovy: statické posouzení
Rejstříkové číslo: 29408/2-1043/A3/3

Charakteristika památkové hodnoty

Opěrná zeď tvořící severní předpolí budovy gotického Hrádku sestává z několika úseků nestejněného stáří. Ve spodní části se nachází zbytek tzv. Podhrádecké brány, projevující se dosud mohutnými kamennými bloky armovaného nároží. Střední část zdi je patrně o něco mladšího původu, projevující se jiným charakterem skladby zdiva. Poslední, horní úsek, vznikl až ve 20. století přezděním původní zdi v souvislosti s novým řešením prostoru před Hrádkem a osazením pomníku obětem I. světové války v roce 1934.

Stávající stav

Ve větší části spodního úseku prorůstala popínavá zeleň, povrchová úprava spárováním byla dotíla a ve zdi byly trhliny.

Celkové náklady v roce 2015 činily 11 616,- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu Města.



B) Památky ve vlastnictví fyzických a právnických osob

OBJEKT Č. P. 148 HUSOVA ULICE KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova uliční fasády
Rejstříkové číslo: 40406/2-1043/A34 – bývalá pošta

Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily	624 503,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	150 000,- Kč
příspěvek z Programu regenerace MPR	150 000,- Kč
podíl vlastníka	324 503,- Kč

Stav před obnovou





Stav po obnově



2) Podpora obnovy kulturních památek z rozpočtu města - „Fond regenerace města Kutné Hory“

Město Kutná Hora, v rámci své působnosti stanovené příslušnými právními normami, považuje poskytování příspěvků ze svého rozpočtu na obnovy kulturních památek nacházejících se v územní působnosti města Kutná Hora, poskytování příspěvků na obnovy nemovitostí určující charakter městské památkové rezervace Kutná Hora a poskytování příspěvků na náklady spojené se záchrannými archeologickými výzkumy za důležité nástroje péče o kulturní dědictví bohatého havířského města, pokladnice Českého království ve středověku. Poskytování příspěvků je naplněním jedné z povinností, které městu ukládají příslušné právní normy (zejména ustanovení §30 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči a ustanovení §2 odstavce 2 a §85 písmene j/ zákona č.128/2000 Sb., o obcích). V rámci samostatné působnosti tak může Město Kutná Hora v souladu s citovanými právními normami pečovat o kulturní hodnoty města zapsaného na Seznam kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO i formou přímé finanční pomoci, a to jak samostatně, tak v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora v souladu s usnesením vlády ČR číslo 209/1992.

Systém poskytování příspěvků dle Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace památek města Kutná Hora je postavený na principu vícezdrojového financování obnov kulturních památek a nemovitostí určující charakter městské památkové rezervace. Příspěvky do 100% výše nákladů mohou být přiznány zcela výjimečně a pouze v případě restaurování kulturní památky nebo její části podle zvláštního předpisu. Cílem je pomoci vlastníkům zachovat stavebně-historické a umělecko-řemeslné hodnoty města včetně hodnot archeologických, které jsou dílem našich předků a zatraktivnit tím území města Kutné Hory jako místa pro hodnotný život jeho obyvatel a současně pro jeho turistický ruch.

Zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č.260/03 ze dne 25.11.2003 zřídilo Fond regenerace města Kutná Hora s platností od 1.1.2004 a zároveň schválilo „Statut Fondu regenerace města Kutná Hora“ a „Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutná Hora na obnovu kulturních památek a nemovitostí dotvářející charakter MPR Kutná Hora v samostatné územní působnosti Města Kutná Hora“.

Tvorba fondu regenerace

Fond regenerace města Kutné Hory je tvořen z následujících zdrojů:

- příjmy z rozpočtu Města Kutné Hory každý doročně ve výši 2 mil. Kč
- 50% z příjmů Města Kutné Hory z pronájmu prostor k filmování za období předchozího roku
- dary nebo příspěvky od fyzických nebo právnických osob, nadací a podobně

Používání Fondu regenerace města Kutné Hory

Prostředky Fondu regenerace se určují podle ustanovení §19 zákona č.250/2000 Sb. takto:

- 1) Na zachování a obnovy nemovitých kulturních památek v územní působnosti Města Kutné Hory
- 2) Na zachování a obnovy movitých kulturních památek, které jsou nebo mají být umístěny na veřejně přístupném místě v Kutné Hoře
- 3) Na obnovy nemovitých kulturních památek nebo jejich částí, které mohou provádět pouze restaurátoři s příslušnými povoleními MK ČR (restaurování)
- 4) Na obnovy pláště domů (střechy, uliční průčelí) nezapsaných jako kulturní památka, avšak dotvářející charakter MPR Kutná Hora
- 5) Na obnovy nebo restaurování vybraných hodnotných stavebně-historických prvků (ostění, klenby, dveře ležících v MPR Kutná Hora)
- 6) Na provádění záchranných archeologických průzkumů
- 7) Jako podíly města v Programu regenerace MPR Kutná Hora v případě, jde-li o jiné vlastníky než Město Kutná Hora a zapojené do tohoto programu

V roce 2015 byly v rámci Fondu regenerace Města Kutná Hora k dispozici finanční příspěvky **v celkové výši 2 696 640,- Kč** na obnovy památek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a ve vlastnictví církví.

Zásady použití prostředků z Fondu regenerace podléhají schválení Zastupitelstvem města Kutné Hory. V roce 2015 bylo na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zapotřebí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku předložit k odsouhlasení Zastupitelstvu města Kutná Hora.



Rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutná Hora v roce 2015, které bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem města Kutné Hory dne 31.3.2015 usnesením č. 64/15.

Snížení příspěvku o částku 40 000,- Kč (celková částka před snížením 80 000,- Kč) na obnovu fasády u domu č.p. 4 U Splavu odsouhlasilo Zastupitelstvo města Kutná Hora dne 30.6.2015 usnesením č. 147/15.

Navýšení příspěvku o částku 20 000,- Kč (celková částka příspěvku po navýšení 100 000,- Kč) na obnovu fasády včetně opravy oken u domu č.p. 169 Šultysova ulice odsouhlasilo Zastupitelstvo města Kutná Hora dne 27.10.2015 usnesením č. 207/15.

<i>Čp., ulice</i>	<i>Druh obnovy</i>	<i>Památka ANO/NE</i>	<i>Příspěvek z Fondu regenerace města</i>
Č.p. 153 Šultysova ulice	Obnova střechy	ANO	100 000,- Kč
Č.p. 136 Zámecká ulice, Sedlec, bývalý pivovar	Oprava střechy V. etapa	ANO	150 000,- Kč
Č.p. 116 Husova ulice	Oprava střechy a fasády	ANO	střecha 100 000,- Kč čerpáno pouze 83 000,- Kč fasáda 50 000,- Kč
Č.p. 387 Libušina ulice	Oprava střechy	ANO	100 000,- Kč (odmítnuto)
Č.p. 98 Palackého náměstí	Obnova fasád hlavní budovy, oprava vstupní brány a gotické kamenné zdi	ANO	80 000,- Kč
Č.p. 134 Bartolomějská ulice	Obnova uliční a jižní fasády	ANO	100 000,- Kč (odmítnuto)
Č.p. 148 Husova ulice	Obnova fasády domu	ANO	150 000,- Kč
Č.p. 4 U Splavu	Obnova fasády domu	ANO	80 000,- Kč - 40 000,- Kč
Č.p. 33 Pod Barborou	Obnova fasády včetně opravy oken	ANO	100 000,- Kč
Č.p. 15 Dačického náměstí	Obnova východní fasády včetně výměny oken	ANO	60 000,- Kč
Č.p. 252 Václavské náměstí	Obnova fasády	ANO	100 000,- Kč
Č.p. 169 Šultysova ulice	Obnova fasády včetně opravy oken	ANO	80 000,- Kč +20 000,- Kč
Č.p. 283 Jiřího z Poděbrad	Nátěr fasády, oprava a nátěr vnějších oken, oprava soklu	NE	20 000,- Kč
Č.p. 506 Tylova ulice	Restaurování vchodových dveří	ANO	20 000,- Kč (odmítnuto)
Kostel Panny Marie Matky Boží, Na Náměti	Pokračování obnovy pláště na severní straně	ANO	200 000,- Kč
Kostel sv. Jakuba, Kutná Hora	Oprava střechy včetně	ANO	400 000,- Kč
Kostel sv. Štěpána, Malín	Oprava šindelových střech nad předsíní a sakristií	ANO	30 000,- Kč
Kostel sv. Vavřince, Kaňk	Oprava venkovních omítek, restaurování kamenných prvků pláště a konzervace kovaných prvků oken včetně sítí	ANO	200 000,- Kč

Klášter sv. Voršily, Jiřího z Poděbrad	Oprava střešního pláště - pokračování	ANO	250 000,- Kč
Č.p. 619 Smíškova ulice, bývalá židovská synagoga	Oprava fasády zadní a boční, přeložení a oprava krytiny v zadní části, oprava oken a nátěr dveří do ulice	ANO	200 000,- Kč
Celkem vyčerpano	---	---	2 313 000,- Kč



OBJEKT Č.P. 153 ŠULTYSOVA ULICE KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova střechy
Rejstříkové číslo: 18010/2-1043/A36

<i>Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily</i>	<i>1 279 575,- Kč</i>
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	100 000,- Kč
podíl vlastníka	1 179 575,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



OBJEKT Č.P. 136 ZÁMECKÁ ULICE KUTNÁ HORA - SEDLEC

Druh obnovy: oprava střechy V. etapa
Rejstříkové číslo: 104177

<i>Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily</i>	350 000,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	150 000,- Kč
příspěvek MK ČR – Havarijní program	200 000,- Kč
podíl vlastníka	0,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



OBJEKT Č.P. 116 HUSOVA ULICE KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava střechy a fasády
Rejstříkové číslo: 42007/2-3189

<i>Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily</i>	<i>1 142 931,- Kč</i>
<i>z toho: příspěvek z Fondu regenerace města</i>	<i>133 000,- Kč</i>
<i>podíl vlastníka</i>	<i>1 009 931,- Kč</i>

Stav před obnovou



Stav po obnově



OBJEKT Č.P. 98 PALACKÉHO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova fasád hlavní budovy, oprava vstupní brány
a gotické kamenné zdi
Rejstříkové číslo: 20281/2-1043/B37

Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily	2 862 531,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	80 000,- Kč
podíl vlastníka	2 782 531,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



OBJEKT Č.P. 4 U SPLAVU KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova fasády domu
Rejstříkové číslo: 20279/2-3500

<i>Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily</i>	<i>166 492,- Kč</i>
<i>z toho: příspěvek z Fondu regenerace města</i>	<i>40 000,- Kč</i>
<i>podíl vlastníka</i>	<i>126 492,- Kč</i>

Stav před obnovou



Stav po obnově



OBJEKT Č.P. 33 POD BARBOROU KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova fasády včetně opravy oken
Rejstříkové číslo: 26334/2-1043/B111

Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily	439 396,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	100 000,- Kč
podíl vlastníka	339 396,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



OBJEKT Č.P. 15 DAČICKÉHO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova východní fasády včetně výměny oken
Rejstříkové číslo: 35555/2-1043/B8

Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily	270 005,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	60 000,- Kč
podíl vlastníka	210 005,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



OBJEKT Č.P. 252 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova fasády
Rejstříkové číslo: 23696/2-1043/B63

<i>Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily</i>	401 049,- Kč
<i>z toho: příspěvek z Fondu regenerace města</i>	100 000,- Kč
<i>podíl vlastníka</i>	301 049,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



OBJEKT Č.P. 169 ŠULTYSOVA ULICE KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova fasády včetně opravy oken
Rejstříkové číslo: 36587/2-3210

Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily	390 491,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	100 000,- Kč
podíl vlastníka	290 491,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



OBJEKT Č.P. 283 JIŘÍHO Z PODĚBRAD KUTNÁ HORA

Druh obnovy: nátěr fasády, oprava a nátěr vnějších oken, oprava soklu
Rejstříkové číslo: nezapsaná kulturní památka

Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily	81 447,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	20 000,- Kč
podíl vlastníka	61 447,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



KOSTEL PANNY MARIE MATKY BOŽÍ NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA

Druh obnovy: pokračování obnovy pláště na severní straně
Rejstříkové číslo: 14664/2-1043/A6

<i>Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily</i>	2 064 365,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	200 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek. dědictví MK ČR	1 235 000,- Kč
podíl vlastníka	629 365,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



KOSTEL SV. JAKUBA KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava střechy větš e
Rejstříkové číslo: 31957/2-1043/A5

Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily	3 718 427,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	400 000,- Kč
příspěvek z Fondů Evropského hospodářského prostoru	2 974 742,- Kč
podíl vlastníka	343 685,- Kč

Stav před opravou



Stav po opravě



KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA KUTNÁ HORA - MALÍN

Druh obnovy: oprava šindelových střech nad předsíní a sakristií
Rejstříkové číslo: 33604/2-1075

Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily	70 908,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	30 000,- Kč
podíl vlastníka	40 908,- Kč

Stav před opravou



Stav po opravě



KOSTEL SV. VAVŘINCE KUTNÁ HORA - KAŇK

Druh obnovy: oprava venkovních omítek, restaurování kamenných prvků pláště a konzervace kovaných prvků oken včetně sítí

Rejstříkové číslo: 14862/2-1068

Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily	614 978,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	200 000,- Kč
podíl vlastníka	414 978,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



KLÁŠTER SV. VORŠILY JIŘÍHO Z PODĚBRAD, KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova střešního pláště - pokračování
Rejstříkové číslo: 24054/2-1043/A10

<i>Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily</i>	<i>1 339 932,- Kč</i>
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	250 000,- Kč
příspěvek z Progr. zachrany architek. dědictví MK ČR	850 000,- Kč
podíl vlastníka	239 932,- Kč

Stav před opravou



Stav po opravě



**OBJEKT Č.P. 619 SMÍŠKOVA ULICE
ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA
KUTNÁ HORA**

Druh obnovy: oprava zadní fasády a boční části, přeložení a oprava krytiny v zadní části,
oprava oken a nátěr dveří do ulice

Rejstříkové číslo: 105735

Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily	401 000,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	200 000,- Kč
podíl vlastníka	201 000,- Kč

Stav před obnovou



Stav po obnově



II. PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Ministerstvo kultury vyhlásilo na rok 2015 v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, program **Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností**. Snahou ministerstva kultury je umožnit obcím s rozšířenou působností podílet se s uplatněním znalosti kulturních památek v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče. Cílem programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky.

Finanční prostředky v Programu na rok 2015 byly určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Ministerstvo stanovilo v závislosti na schváleném státním rozpočtu finanční kvóty na příslušný rok pro jednotlivé obce s rozšířenou působností. Finanční kvóta pro Městský úřad Kutná Hora, obecní úřad obce s rozšířenou působností pro rok 2015 činila 1 219 000,- Kč. Částka ve výši 140 000,- Kč nebyla vyčerpána (oprava kapličky v obci Úťice).

Přehled příspěvků MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

<i>Památká</i>	<i>Majitel</i>	<i>Druh obnovy</i>	<i>Výše příspěvku</i>
Venkovská usedlost č.p. 5 Tandov	Fyzická osoba	Výměna šindelové krytiny	200 000,- Kč
Kostel Nejsvětější Trojice, Kutná Hora	Církev	Oprava krovu a střešní krytiny	300 000,- Kč
Kostel sv. Martina, Červené Janovice	Církev	Oprava střechy	269 000,- Kč
Zájezdni hostinec, č.p. 20 Přitoky	Fyzická osoba	Oprava komínů	60 000,- Kč
Hrobka III (Orclmeistrova), areál hřbitova u kostela Všech Svatých, Kutná Hora	Obec	Celková obnova hrobky	250 000,- Kč
<i>Celkem</i>			<i>1 079 000,- Kč</i>

HROBKA III (ORCLMEISTROVA)

AREÁL HŘBITOVA U KOSTELA VŠECH SVATÝCH

KUTNÁ HORA

Druh obnovy: celková obnova

Rejstříkové číslo: 13128/2-1049/5

Charakteristika památkové hodnoty

Hrobka je v podobě neoklasicistní kapličky, umístěná v prostoru hřbitova. Interiér hrobky je jednoduší, obdélného půdorysu, zaklenutý valenou klenbou se styčnými lunetami. Paty kleneb dosedají na pilastry, složené z jednoduché patky, hladkého dřívku a profilovaných římsových hlavic. Interiér osvětlují dvě polokruhově zaklenutá okna, umístěná vřdy uprostřed delší stěny. Vchod do hrobky vede portálem v kratší stěně. U protější stěny je přistaven kamenný oltář.

Stav před obnovou

Celý obvodový plášř hrobky byl ve značně zchátralém stavu. Stávající plechová krytina byla na konci své řivotnosti, do objektu dlouhodobě zatékalo. Jednotlivé prvky krovu a bednění byly zcela poškozeny dlouhodobým zatékáním. Klempířské prvky byly zcela degradovány řzí. Dlouhodobé zatékání do objektu mělo také za následek narušování omítek, zdiva stěn a kleneb.

Kamenné prvky, jako jsou parapety oken, nadokenní římsy, volutové hlavice pilastrů, vlys s nápisem pod tympanonem, římsa s ozdobnými podpěrami nade dveřmi, patky pilastrů, kamenný sokl a řulové ostění vstupních dveřř se nacházely v neutěšeném stavu v důsledku povětrnostních vlivů a mechanického poškození.

Kovové prvky byly také značně poškozené, na jednotlivých částech byla patrná korozce. Některé prvky zcela chyběly – rámy oken, rám s ochrannou sítí, zdobné prvky na vstupních dveřřích. Plůtek byl deformován, chybělo levé křídlo branky a některé kovové řišky na rozřích plůtku. Zámek branky a vstupních dveřř byly nefunkční.

Vřmalba interiéru hrobky je na mnoha místech degradována, ve velkých plochách dochází k odlučování omítky i barevných vrstev os podkladu. Ve spodních partiřích stěn byl v minulosti aplikován asfaltový nátěr. Povrch malby je pokryt nečistotami. Vřmalby interiéru je celkově v havarijnřm stavu.

Popis provedenřch pracř

Po demontáři zrezavělé plechové krytiny a shnilého bednění bylo zjiřtěno, ře vazba krovu je zcela shnilá a napadená dřevokazným hmyzem. Proto bylo nutné krovovou konstrukci, bednění, lepenku, střešní plechovou krytinu včetně klempřřských prvků provést zcela nově. Nástřešní deřřřové řlaby a svody byly vyřstěny za opěrnou zeď u zadní strany hrobky. Stávající omítky byly zcela degradované, proto bylo nezbytně jejich 100% otlučení a dle vyrobenřch řablon provést omítky nové včetně vřech původních profilů. Nové omítky byly v celě ploře přestřukovány a opatřeny barevnřm nátěrem.

Kamenné prvky byly důkladně očiřřeny, nesoudřřné a zvětralě části byly odstraněny a nově doplněny umělřm kamenem. Vřhledem k různřm strukturám a barevnosti jednotlivřch prvků nebylo mořné tyto prvky nechat přřiznaně v přřrodnřm stavu, ale bylo přřistoupeno k opěťovněmu přestřukování a sjednoceněmu nátěru v barvě aktivních řlánků na fasádě. V přřrodnřm stavu zůstaly pouze kamenné kvádry podezdřvky plůtku, sokl kolem objektu, řulové ostění vstupních dveřř a kamenný křřř na střeře.

Kovová okna a rámy s ochrannými sítěmi byly v dezolátním stavu, jeden rám a křídla zcela chyběla, proto bylo nutné vyrobit jejich kopie. Vstupní kovové dveře byly opraveny, chybějící zdobné prvky byly doplněny a takto opravené dveře nově natřeny. Chybějící levé křídlo branky bylo vyrobeno nové jako kopie pravého. Ostatní části plůtku bylo nutné opravit a vyrovnat, chybějící části doplnit a opatřit novým nátěrem.

Celkové náklady činily

Stavební práce

z toho: prostředky z rozpočtu města

příspěvek z programu Podpora obnovy KP z ORP MK ČR

Restaurátorský průzkum a záměr interiéru

548 579,- Kč

548 579,- Kč

298 579,- Kč

250 000,- Kč

19 965,- Kč

Stav před obnovou





Stav po obnově





III. PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2015

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejceněnější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do Programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky.

Přehled příspěvků MK ČR z Programu záchrany architektonického dědictví

<i>Památk</i>	<i>Majitel</i>	<i>Druh obnovy</i>	<i>Výše příspěvku</i>
Vlašský dvůr Havlíčkovo nám. 552 Kutná Hora	Obec	III. etapa opravy krovu a střešního pláště – dokončení opravy západního křídla a kompletní oprava severozápadního křídla budovy	915 000,- Kč
Kostel Panny Marie Matky Boží Kutná Hora	Církev	Obnova fasády – obnova omítek, restaurování kamenických článků a vitráží, oprava střechy schodiště na kůr	1 235 000,- Kč
Čp. 1 Jakubská ulice budova arciděkanství Kutná Hora	Církev	Oprava části II. NP a střechy jižního křídla budovy	900 000,- Kč
Klášter sv. Voršily Jiřího z Poděbrad Kutná Hora	Církev	Obnova krovu a střechy kláštera	850 000,- Kč
<i>Celkem</i>			<i>3 900 000,- Kč</i>



VLAŠSKÝ DVŮR

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ V KUTNÉ HOŘE

Druh obnovy: III. etapa opravy krovu a střešního pláště – dokončení opravy západního křídla a kompletní oprava severozápadního křídla budovy
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2
Majitel: Město Kutná Hora

Charakteristika památkové hodnoty

Po celá staletí byl Vlašský dvůr střediskem hospodářské moci státu. Byla zde královská mincovna a sídlo panovníka při jeho pobytu v Kutné Hoře. Národní kulturní památka v hmotové skladbě historického jádra a v panoramatu města má i dominantní význam urbanistický.

V odborné literatuře se založení Vlašského dvora klade na konec 13. století v souvislosti se vznikající Kutnou Horou. Je možné předpokládat, že Vlašský dvůr vznikl ze stejných důvodů jako Hrádek – tvrz na haberské stezce spojující střední Čechy s jižní Moravou. Tvrze jsou zřejmě starší než město a byly zapojeny do systému městského opevnění na počátku 14. století. Funkce Vlašského dvora jako městského hradu je zdůvodněna potřebou bezpečného skladiště vytěžené stříbrné rudy. Druhotně byl objekt využit jako mincovna – v blízkosti důlních provozů to bylo výhodné.

Současná podoba Vlašského dvora je dílem přestavby původního gotického objektu v letech 1893 – 1897. Vedl ji Ludvík Lábler, stavbyvedoucí přestavby chrámu sv. Barbory a dalších historických objektů v Kutné Hoře. Z historických částí budovy zůstaly pouze přízemní části východní věže, kaple, paláce a jižního křídla. Podle pokynů Vídeňské památkové komise z roku 1883 měl být při rekonstrukci objektu zachován především blok kaple a pokladnice. To se však podařilo pouze v přízemí, ve vyšším patře částečně. Horní kaple zcela ztratila své unikátní postavení v rámci vývoje lucemburské architektury.

Stav před opravou

Záměrem celé akce je statické řešení krovů a kompletní náhrada břidlicové krytiny včetně podkladní lepenky. Navržená opatření zahrnují protézování či nahrazení degradovaných částí prvků krovu novými prvky odpovídajícího profilu, lokální opravy zdiva, opravy nebo náhrady klempířských prvků, doplnění chybějících kovářských prvků a odborné ošetření kamenných prvků. Z důvodu rozsáhlé a finančně náročné akce bude nutné opravu rozdělit pravděpodobně do 6. etap (rok 2013 – 2018).

Popis provedených prací

Hlubkově poškozené prvky krovu a nevyhovující novodobé protézy byly tesařsky opraveny dřevěnými protézami s celodřevěnými zámkovými spoji nebo nahrazeny novými prvky. Protézy a náhrady byly provedeny jako kopie původních prvků včetně detailů. Povrchově napadené prvky byly ošetřeny petrifikačním roztokem, případně doplněny plombou. Zdravé bednění bylo ponecháno na místě, demontáž bednění byla provedena jen v lokální míře kolem nahrazovaných a doplňovaných prvků, poškozené bednění bylo nahrazeno novým. Zásahy do zdiva byly prováděny v minimální míře, stávající podlahy z půdovkové dlažby byly ponechány. Kovářské prvky krovu byly očištěny, svorníky

dotat eny, nové kovářské prvky byly provedeny jako kopie stávajících. Kovářské prvky střech byly očištěny, opraveny a opatřeny grafitovým nátěrem. Břidlicová krytina a lepenka byla demontována v celém rozsahu. Měděné klempířské prvky byly zčásti zachovány a zčásti nahrazeny novými. U vikýřů byly doplněny nebo nahrazeny dolní příčníky, byly nově provedeny okenice a konzolky na sloupcích. Křídlo bylo provedeno z prken spojených na svlaky. Obdobně byly provedeny čelní stěny vikýřů.

I. etapa (rok 2013) – byla provedena oprava krovu, výměna bednění, podkladní lepenky a oprava klempířských prvků bez položení nové břidlicové krytiny na jižním křídle budovy.

II. etapa (rok 2014) – byla dokončena oprava krovu a střešního pláště na jižním křídle budovy, to je položení nové břidlicové krytiny. Dále byla provedena oprava krovu, výměna bednění, podkladní lepenky a oprava klempířských prvků bez položení nové břidlicové krytiny na západním křídle budovy.

III. etapa (rok 2015) – byla dokončena oprava krovu a střešního pláště na západním křídle budovy, to je položení nové břidlicové krytiny. Dále byla provedena kompletní oprava krovu a střešního pláště na severozápadním křídle budovy, to je oprava krovu, výměna bednění, podkladní lepenky, oprava klempířských prvků a položení nové břidlicové krytiny.

<i>Celkové náklady na obnovu činily</i>	<i>6 071 000,- Kč</i>
Rok 2013 celkem	1 539 824,- Kč
z toho: příspěvek PZAD MK ČR	430 000,- Kč
podíl vlastníka	1 109 824,- Kč
Rok 2014 celkem	2 376 411,- Kč
z toho: příspěvek PZAD MK ČR	900 000,- Kč
podíl vlastníka	1 476 411,- Kč
Rok 2015 celkem	2 154 765,- Kč
z toho: příspěvek PZAD MK ČR	915 000,- Kč
podíl vlastníka	1 239 765,- Kč

Stav před zahájením prací III. etapy
Západní křídlo – pohled z nádvoří



Západní křídlo – pohled z parku



Severozápadní křídlo – pohled od kostela sv. Jakuba



Severozápadní křídlo – pohled z parku



Severozápadní křídlo – detaily poškození



Severozápadní křídlo – stav krovu



Stav po ukončení prací III. etapy
Západní křídlo – pohled z nádvoří



Západní křídlo – pohled z parku



Severozápadní křídlo – pohled od kostela sv. Jakuba



Severozápadní křídlo – pohled z parku



Severozápadní křídlo – stav krovu po opravě





KOSTEL PANNY MARIE MATKY BOŽÍ NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova fasády
Rejstříkové číslo: 14664/2-1043/A6/1
Majitel: církev

Charakteristika památkové hodnoty

Ke vzniku tohoto kostela se váže jedna z nejpůsobivějších místních pověstí, podle které v sousedství býval rudní trh a od nepaměti zde rudokupci vykupovali od tětářů stříbrnou rudu. Kousky rudy spadlé na zem byly nametány, schraňovány a z takto získaného stříbra zaplacená stavba kostela.

Vedle kostela sv. Jakuba náleží k nejstarším kamenným svatyním, byl postaven ve druhé polovině 14. století, byť některé prvky mohou ukazovat i k době starší. Mnoho znaků z období vrcholné gotiky setřel požár v roce 1470. Po něm byla vystavena nová věž a zaklenuta kostelní loď. Při opravách byl vybaven i interiér, především pozdně gotickým sanktuáři Matyáše Rejska z r. 1504 a mimořádně hodnotnou kazatelnou, která se dochovala do dnešní doby. V Rejtově stavební huti ji po roce 1513 vytvořil Wendel Rosskopf a vdechl ji virtuózní technické zpracování i dramatickou dekorativnost. Pod baldachýny se nachází již poněkud méně hýřivé sochy církevních otců od jinak neznámého mistra Augustina.

Roku 1735 našel v kostele P. Marie Na Náměti poslední odpočinek významný malíř českého baroka Petr Brandl, který poslední rok života trávil v Kutné Hoře.

Popis provedených prací

V roce 2008 byla zahájena již 3. etapa opravy kostela – celková obnova a restaurování fasád (1. etapa – rekonstrukce střech, 2. etapa – obnova a restaurování kamenné věže). Vzhledem k náročnosti prací a vysokým finančním nákladům byly práce rozvrženy do pracovních úseků. Jde zejména o stavební statiku při zajištění trhlin zdiva, obnovu a restaurování omítek zdiva, restaurování kvádrového zdiva, říms a sochařské výzdoby. Obnovena budou také vitrajová okna a dveře. Součástí prací jsou veškeré průzkumy po postavení lešení, které obsahují vždy několik polí stěny i s opěrnými pilíři včetně oken.

V roce 2008 byla zahájena oprava fasád na jižní lodi kostela. Byly odstraněny novodobé cementové omítky a provedení statického zajištění trhlin zdiva. Nové omítky byly provedeny jako klasické vápenné omítky v jemné struktuře s lazurovacím nátěrem. Součástí opravy fasád byla i oprava a restaurování okenních vitrají a kamenných prvků fasády.

V roce 2009 se pokračovalo v dalším úseku stavby a to na boční straně lodi. Byly provedeny opravy omítek s lazurovacím nátěrem a hydrofobizací, byly zrestaurovány kamenné opěráky a římsy. Náročné restaurování bylo provedeno na kružbových oknech, včetně jejich statického zajištění. Opraveny a zrestaurovány byly vitrajová okna.

V roce 2010 pokračovaly práce na opravě fasády, restaurování kamenných prvků a vitrají na dalším úseku stavby. Byly odstraněny novodobé narušené omítky a provedeno statické zajištění trhlin zdiva. Dále byla provedena obnova omítek, restaurování kvádrového zdiva včetně pilířů, říms a kamenných oken.

V roce 2011 práce probíhaly na části presbyteria kostela a bylo provedeno restaurování vstupního portálu boční lodi.

V roce 2012 pokračovala obnova vnějšího pláště fasád na úseku presbytáře. Dále byly v roce 2012 provedeny opravy omítek interiéru kostela, dokončení elektroinstalace a

osvětlení. Byly provedeny opravy omítek soklů presbyteria, sakristie a lodi kostela včetně výmalby.

V roce 2013 se pokračovalo v obnově vnějšího pláště presbyteria. Bylo provedeno statické zajištění zdiva, obnova omítek včetně lazury a hydrofobizace, restaurování kamenických článků a říms, restaurování okenních vitráží.

V roce 2014 se pokračovalo v obnově dalšího pole presbytáře na jeho severní straně. Bylo provedeno statické zajištění zdiva, obnova omítek, restaurování kamenických článků a restaurování vitráží.

V roce 2015 se pokračovalo na obnově dalšího pole obvodového pláště kostela na jeho severní straně. Bylo provedeno odstranění narušených omítek, statické zajištění trhlín, restaurování kamenných prvků opěrných pilířů a článků oken. Byla provedena obnova kamenných soklů, obnova fasády a další související práce. Dále byla provedena obnova vnějšího pláště sakristie a lodi kostela nad sakristií na severní straně. V rámci těchto prací byla také provedena nová střecha sakristie z přírodní břidlice včetně souvisejících klempířských prvků.

<i>Celkové náklady na obnovu činily</i>	<i>13 422 510,- Kč</i>
Rok 2008	2 505 000,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	0,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	2 300 000,- Kč
Středočeský kraj – FOP	205 000,- Kč
Rok 2009	2 120 000,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	300 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	1 100 000,- Kč
Středočeský kraj – FOP	220 000,- Kč
podíl vlastníka	500 000,- Kč
Rok 2010	1 060 000,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	400 000,- Kč
příspěvek z Progr. Záchrany architek.dědictví MK ČR	460 000,- Kč
podíl vlastníka	200 000,- Kč
Rok 2011	1 435 000,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	300 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	935 000,- Kč
podíl vlastníka	200 000,- Kč
Rok 2012	1 784 177,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	400 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	550 000,- Kč
podíl vlastníka	834 177,- Kč
Rok 2013	1 285 360,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	200 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	600 000,- Kč
podíl vlastníka	485 360,- Kč
Rok 2014	1 168 608,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	200 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	700 000,- Kč
podíl vlastníka	268 608,- Kč
Rok 2015	2 064 365,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	200 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	1 235 000,- Kč
podíl vlastníka	629 365,- Kč

Stav před opravou





Stav po opravě






Opěráky po opravě - 2015



Římsa po opravě – 2015



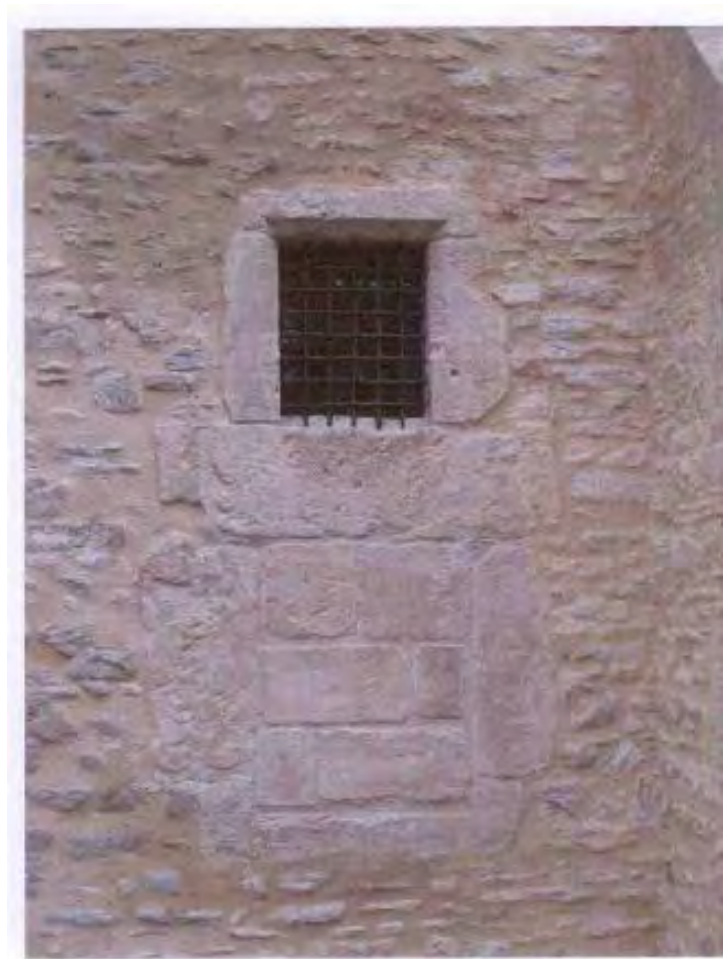

Č.P. 1 JAKUBSKÁ ULICE - ARCIDĚKANSTVÍ

KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava části II. NP a střechy jižního křídla
Rejstříkové číslo: 20515/2-1043/A11
Majitel: církev

Charakteristika památkové hodnoty

Objekt arciděkanství je situován na údolní hraně říčky Vrchlice, ze západní strany přiléhá k mohutnému objektu Vlašského dvora. Je význačně pohledově exponován při pohledu od jihu a západu na městské panorama s Vlašským dvorem a kostelem sv. Jakuba, s nimiž tvoří jedinečný památkově mimořádně hodnotný soubor. Severní křídlo má na úrovni přízemí obvodové zdivo gotické, z období kolem roku 1490, vystavěné v souvislosti s přilehlým tzv. Mincmistrovským domem na východní straně. Přízemí je zaklenuto šesti poli křížových kleneb do příčných pasů, hrany kleneb jsou plasticky zvýrazněny hřebínky. Klenba je renesanční z devadesátých let 16. století a původně spočívala na dvou axiálně umístěných pilířích, ať dodatečně byly arkády zazděny. V obou dnes rozdělených prostorech se dochovaly historické dlažby (v západní patrně slivenecký mramor) a renesanční omítky pod vnějšími vápennými nátěry. Obvodové zdivo patra je z větší části pravděpodobně renesanční, vnitřní příčky pak zřejmě klasicistní. Konstrukce krovu je v celém rozsahu jednotná s minimálními pozdějšími úpravami a pochází z poslední celkové rekonstrukce objektu z roku 1897. Také podlaha je jednotně tvořena cihelnými půdovkami čtvercového formátu. Fasády severního křídla jsou symetricky členěné. Okna jsou cennou součástí exteriéru i interiéru památek.

Arciděkanství představuje jeden z nejhodnotnějších objektů památkového fondu města Kutné Hory. Jako jedna z mála památek se do současnosti dochoval intaktně se zachováním všech stop složitého historického vývoje. Velkou zásluhu na tomto faktu má zejména poslední celková rekonstrukce na konci 19. století, při které byly tyto předešlé stopy vývoje respektovány a také nenáročný způsob využití ve 20. století.

Popis provedených prací

V roce 2009 se v rámci opravy budovy arciděkanství započalo opravou střechy, výměnou střešní krytiny včetně oplechování na části severního křídla. S opravou střechy byly spojeny práce na opravě komínů, jejich přezdění v nadstřešní části v novém tvaru s kamenným zhlavím a nová omítka vnitřního štítu severního křídla.

V roce 2010 se pokračovalo s opravou fasády a atiky štítu včetně sanace vlhkého zdiva a restaurováním kamenných prvků, které jsou součástí obvodového pláště. V roce 2009 došlo ke zřízení římsy, která byla opravena v rámci fasády. Dále byla provedena výměna oken, která byla v havarijním stavu a jejich výměna souvisela s novou fasádou. Také se pokračovalo v opravě střechy včetně výměny krytiny a laťování. Současně byla provedena oprava tesařských konstrukcí.

V roce 2011 bylo provedeno statické zajištění stropů. Při rozkrytí zásypu a záklopu bylo zjištěno, že konstrukce stropů je napadena dřevomorkou. Napadeny byly stropní trámy, záklopová prkna včetně krycích lišt, zdivo v úrovni stropních trámů a zazděné dřevěné věnce. Po rozkrytí stropů byly napadené části odstraněny a nastaveny pomocí přílopek. Věncová dřevěná táhla byla nahrazena ocelovými, kapsy po shnilých táhlech byly zazděny. Veškeré zdivo bylo ošetřeno proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu. Nenapadená záklopová

prkna byla zpětně použita a doplněna novými. Na štítech západního průčelí nebyla pouze opadaná omítka, ale ve velké míře bylo narušeno i zdivo štítů. Cihelné zdivo štítů, kleneb nad okny a pilířů bylo místy oslabené až o 10 cm, proto bylo nutné prvky lokálně přezdíť a vyspravit. Veškeré omítky byly vyztuženy pletivem a nanášeny postupně ve vrstvách.

V roce 2012 probíhalo dokončení severního křídla II. NP, byly vybudovány dvě bytové jednotky. Na západním průčelí byly osazeny kamenné prvky ve vrcholech štítů – šišky, koule a byly provedeny klempířské práce na opravených štítech. Dále probíhalo statické zajištění sanace trhlín zdiva, oprava stropů a podlah, oprava a výměna oken a dveří.

V roce 2013 byla provedena oprava stropů, oprava a výměna výplní otvorů a oprava omítek. Tyto práce obsahovaly sanaci trhlín, injektáže, provedení výztuže, oprava a výměna trámových konstrukcí, chemické ošetření zdiva proti dřevokazným škůdcům, oprava a výměna oken a dveří, oprava vnitřních omítek, výmalba a restaurování dekorativních maleb a další související práce.

V roce 2014 byla provedena oprava fasády severního křídla, výměna oken a oprava střechy jižního křídla, dokončení opravy stropů nad II. NP. Byla provedena sanace trhlín, oprava zdiva a fasádních prvků, oprava omítek, fasádní nátěr, provedení tesařských a klempířských konstrukcí, výměna střešní krytiny a výměna oken.

V roce 2015 pokračovala oprava části II. NP a střechy jižního křídla. Bylo provedeno statické zajištění, oprava krovu, stropů a podlah, výměna oken, chemické ošetření dřevěných konstrukcí.

<i>Celkové náklady na obnovu činily</i>	5 655 000,- Kč
Rok 2009	500 000,- Kč
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	500 000,- Kč
podíl vlastníka???	
Rok 2010	930 000,- Kč
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	830 000,- Kč
příspěvek z Fondu regenerace města	100 000,- Kč
podíl vlastníka	???
Rok 2011	1 325 000,- Kč
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	1 225 000,- Kč
příspěvek z Fondu regenerace města	100 000,- Kč
podíl vlastníka	???
Rok 2012	800 000,- Kč
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	800 000,- Kč
podíl vlastníka	???
Rok 2013	600 000,- Kč
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	600 000,- Kč
podíl vlastníka	???
Rok 2014	600 000,- Kč
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	600 000,- Kč
podíl vlastníka	???
Rok 2015	900 000,- Kč
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	900 000,- Kč
podíl vlastníka	???

Celkový pohled





Hrázděná stěna po odstranění omítek





Konstrukce pro heverování pokleslých hrázděných stěn





Stěna po dozdění původním materiálem



Referenční vzorek původní hliněné mazaniny ve stropní konstrukci



Malované stropní trámy



Záklopová prkna pro zpětné osazení



KLÁŠTER SV. VORŠILY

KUTNÁ HORA

Druh obnovy: obnova krovu a střechy
Rejstříkové číslo: 24045/2-1043/A10
Majitel: církev

Charakteristika památkové hodnoty

Klášter sv. Voršily, patřící mezi nejvýznamnější stavby českého vrcholného baroka, byl projektován Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a realizován v letech 1733 – 1749. Architektonické prvky členění fasád a zejména profilace říms jsou jedním z nejdůležitějších pramenů poznání barokní architektury a jejich slohových stupňů. Poslední významnější zásah v krovu byl proveden v roce 1978, nelze jej však považovat za technologicky a odborně řemeslně kvalitní. Krov voršilského kláštera představuje v rámci města Kutné Hory výjimečný příklad zachované původní konstrukce. Na základě dendrochronologické analýzy byl krov datován do období výstavby objektu ve třicátých letech 18. století. Konstrukce typově a v detailu odpovídá předpokládanému datování a také archivně není doložen žádný historický požár kláštera, který by konstrukci zcela poškodil nebo zcela odstranil, zatímco zástavba města včetně jejích dominant – kostelů a veřejných budov prošla dvěma zhoubnými požáry v roce 1770 a 1823 nebo přestavbami na sklonku 19. století. Základní konstrukci krovu kláštera tvoří schéma ležaté stolice, spoje jsou provedeny tradičním řemeslným způsobem na dubové kolíky, na většině prvků jsou patrné stopy po opracování tesařskými nástroji a konstrukční čísla označují přesné umístění každého prvku. Krov voršilského kláštera je dnes jednou z nejstarších konstrukcí tohoto druhu ve městě.

Popis provedených prací

V roce 2012 bylo započato s rozsáhlou obnovou střešního pláště kláštera. Z důvodu velkého rozsahu prací a značných finančních nákladů byla celá akce rozdělena do několika etap. Byla provedena oprava a chemické ošetření tesařských konstrukcí, výměna střešní krytiny, oprava klempířských prvků a další související práce.

V roce 2013 pokračovala II. etapou obnova krovu a střechy. Byla provedena oprava a chemické ošetření tesařských konstrukcí, výměna střešní krytiny, provedení klempířských prvků, oprava komínů a římsy nad další částí kláštera.

V roce 2014 pokračovala III. etapa obnovy krovu a střechy kláštera, opravy zděných konstrukcí v nadstřešní rovině. Byla provedena oprava a chemické ošetření tesařských konstrukcí, oprava zdiva, oprava omítek, výměna střešní krytiny a provedení klempířských prvků.

V roce 2015 pokračovala IV. etapa obnovy krovu a střechy kláštera, opravy zděných konstrukcí v nadstřešní krajině. Byla provedena statická oprava a chemické ošetření tesařských konstrukcí krovu, obnova a výměna krytiny střešního pláště včetně provedení klempířských konstrukcí, oprava zděných prvků v nadstřešní rovině, repase vnějších dřevěných oken a další související práce na jižním křídle kláštera.

Celkové náklady na obnovu činily

Rok 2012

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR

podíl vlastníka

4 225 622,- Kč

600 000,- Kč

0,- Kč

600 000,- Kč

???

Rok 2013

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR

podíl vlastníka

1 075 690,- Kč

100 000,- Kč

800 000,- Kč

175 690,- Kč

Rok 2014

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR

podíl vlastníka

1 210 000,- Kč

250 000,- Kč

900 000,- Kč

60 000,- Kč

Rok 2015

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR

podíl vlastníka

1 339 932,- Kč

250 000,- Kč

850 000,- Kč

239 932,- Kč







IV. VÝZNAMNÉ OBNOVY V ROCE 2015

PARK U VLAŠSKÉHO DVORA KUTNÁ HORA

Druh obnovy: rekonstrukce parku – pokračování

Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2/5

Majitel objektu: Město Kutná Hora

Popis provedených prací

V roce 2013 byly terasy v Breürových sadech zbaveny náletových dřevin a břečťanu. V roce 2014 bylo započato s opravou opěrných zdí teras, které bylo nutné z důvodu velmi špatného stavu částečně přezdít. Práce pokračovaly i v roce 2015, kdy bylo započato s celkovou rekonstrukcí parku v Breürových sadech (spodní část parku) i v Pacákových sadech (horní část parku).

Stav původní







Stav po ukončení prací v roce 2015





DŮM Č.P. 41 KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ DAČICKÉHO DŮM KUTNÁ HORA

Druh obnovy: celková rekonstrukce objektu
Rejstříkové číslo: 25097/2-1043/A21
Majitel: Město Kutná Hora

Charakteristika památkové hodnoty

Nárožní dům č.p. 41 byl vystavěn na předhusitských sklepech na konci 15. století, nejvýznamnější přestavba se uskutečnila kolem roku 1506. Z tohoto období nesporně pochází zadní síň klenutá třebrovou klenbou a zřejmě také dva portály ve vstupní síni a profilovaný pilíř. Význačnější vzrůst kupní ceny domu v druhé polovině 16. století svědčí o renesanční úpravě, která však dnes již není patrná. Dům za třicetileté války výrazněji nezpustnul, k přestavbě došlo na sklonku 17. století a ve třetí čtvrtině 18. století, kdy dostal novou fasádu. Před rokem 1813 byla překlenuta ulička mezi domem a sousedním domem č.p. 42. Poslední výraznější stavební úpravu domu lze zaznamenat v období první československé republiky (povrch fasád, okna) a druhé poloviny 20. století (interiéry).

Dům č.p. 41 je jedním z nejcennějších objektů v městské památkové rezervaci. Dům je významný svým hodnotným pozdně gotickým jádrem a vrcholně barokní fasádou se zbytky gotických prvků a z kulturně historického hlediska jako někdejší sídlo utrakvistického biskupa a rodiště kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova. Hodnotná je celková dispozice a všechny vnitřní prostory, k nejcennějším patří sklepy a místnosti v přízemí, zejména unikátní prostor zaklenutý třebrovou gotickou klenbou a přiléhající síň. Zde se nachází řada zajímavých detailů. Hodnotný je krov a unikátním detailem jsou zde železné zdobené půdní dveře.

Využití objektu

Cílem rekonstrukce objektu byla vzorová rehabilitace rodného domu Mikuláše Dačického z Heslova dle aktuálních zásad památkové péče, restaurování, konzervace a jeho následné vybavení pro poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb odborné i laické veřejnosti, zaměřených na prezentaci kulturního dědictví UNESCO a na uchování a prezentaci významných kulturních prvků spojených s historií města a regionu.

Objekt je využit jako vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, jehož posláním je na jedné straně přispět k uchování a prezentaci kulturního dědictví spojeného s památkami zapsanými na Seznam světového a přírodního dědictví UNESCO v celé ČR i s památkami nacházejícími se na území Kutné Hory a okolí a na druhé straně prostřednictvím vzdělávacích a prezentačních aktivit provádět osvětu zaměřenou na posilování respektu k hodnotám kulturního dědictví a na šíření pozitivních vzorů péče o památky a jejich využívání u obyvatel i návštěvníků města a vlastníků památkových objektů.

V objektu celoročně probíhají programové činnosti rozdělené do čtyř oblastí: 1. expoziční činnost (stálá expozice a dva typy sezónních výstav), 2. vzdělávací aktivity pro širší veřejnost (edukativní programy, komentované prohlídky, přednášky), 3. odborné aktivity (konference, workshopy, kolokvia pro studenty doktorských studijních programů, dokumentace a digitalizace historických materiálů) a 4. kulturní akce (koncerty staré hudby, komponované pořady apod.). Všechny programové činnosti se obsahově vztahují k tematickému zaměření projektu a jsou součástí naplňování jeho poslání. Kromě nich v návštěvnickém

centru objektu probíhá v okrajové míře doplňkový prodej specializovaného zboží související s projektem.

Programové činnosti zajišťují partneři projektu, především Nadace Kutná Hora – památka UNESCO a v menší míře Univerzita Pardubice (konference na téma Kulturní dědictví a doktorandská kolokvia). Přednášky pro veřejnost a kulturní akce zajišťuje Město Kutná Hora jako nositel projektu. To rovněž zajišťuje správu a provoz objektu.

Rok 2015 byl rokem oslav 20. výročí zapsání města Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Celý rok se nesl ve znamení oslav tohoto důležitého momentu v novodobé historii města. V rámci oslav se po celý rok konaly tématické výstavy, konference, koncerty, festival Dny francouzské kultury a oslavy se promítaly i do programů tradičních akcí jako jsou Mezinárodní hudební festival, Operní týden nebo Královské stříbření. Dne 9.12.2015 uplynulo přesně dvacet let od chvíle, kdy byla Kutná Hora zapsaná na Seznam. Tento den proběhl slavnostní závěrečný program oslav v bývalé jezuitské koleji odbornou konferencí. V dopoledním bloku bylo uděleno čestné občanství architektu Petru Kalfusovi a proběhl křest nové publikace Sedlec příběh podivuhodného města Kutné Hory. Odpolední blok byl tématicky zaměřen na obnovu Dačického domu, který byl k této příležitosti účastníkům konference zpřístupněn.

Celkové náklady na obnovu činily

z toho: dotace EU – Integrovaný operační program
podíl vlastníka

70 022 992,- Kč

69 441 080,- Kč

581 912,- Kč

Stav před obnovou









Stav po obnově













**MĚSTSKÉ TYLOVO DIVADLO
Č.P. 128 MASARYKOVA ULICE
KUTNÁ HORA**

Druh obnovy: obnova malé scény
Rejstříkové číslo: 45202/2-3501/1
Majitel objektu: Město Kutná Hora

Popis provedených prací

V roce 2015 byla provedena kompletní obnova malé scény v divadle.

Celkové náklady činily

z toho: dotace EU – ROP

prostředky z rozpočtu města Kutná Hora

7 235 469,- Kč

5 678 787,- Kč


1 556 682,- Kč

Stav před obnovou





Stav po obnově

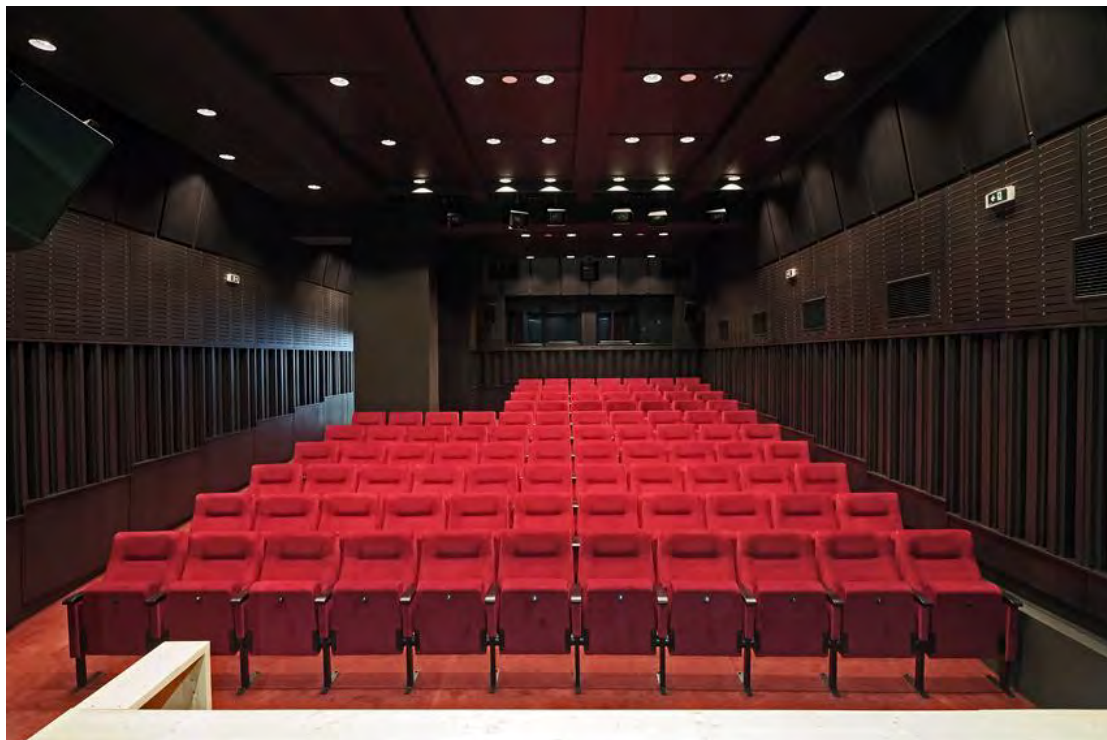



KOSTEL SV. JAKUBA KUTNÁ HORA

Druh obnovy: oprava severní věže
Rejstříkové číslo: 31957/2-1043
Majitel: církev

Charakteristika památkové hodnoty

Panorama Kutné Hory si nelze představit bez vysoké štíhlé věže kostela sv. Jakuba. V roce 1330 stáli u zrodu stavby němečtí patricijové a důležitě slovo měl patrně i spolek minciřů a pregéřů, tedy bohatých podílníků v nedaleké mincovně ve Vlašském dvoře, jejichž přání ovlivnilo výběr stavebního místa. Ostroh nedaleko Vlašského dvora se ukázal záhy problematickým natolik, že nedovolil dostavbu původně zamýšlené druhé věže. Hlavní jádro stavby bylo ukončeno kolem roku 1380, kdy na řešení západního průčelí se podílela i parléřovská huť, stavělo se však až do roku 1420. Z předhusitské výbavy se dochovala dvě sanktuária vestavěná do hmoty presbytáře. Pořádky, které v době husitské prakticky zničily Kutnou Horu, se nevyhnuly ani kostelu sv. Jakuba, avšak nešlo patrně o nijak významné destrukce, protože k opravení krovu se přikročilo až v šedesátých letech 15. století, kdy byly zřejmě pořízeny i fresky v minciřské kapli. K poměrně významným stavebním změnám došlo v osmdesátých a devadesátých letech 15. století z iniciativy významného horního podnikatele Jana Charváta z Ostrova. Byla postavena kruchta nad minciřskou kaplí, opraveny klenby. Inventář kostela obohatily chórové lavice zhotovené Jiřikem Loreckým ze Lkouše a varhany umístěné na charvátské kruchtě. Největší investicí měla být zřejmě nákladná archa, která však roku 1507 shořela. Brzy ji nahradila nová, pořízená v dílně mistra Hanuše Efeldara. Dodnes se z ní zachovala predela s výjevem Poslední večeře datovaná do r. 1515. K zásadní změně v interiéru kostela došlo až po Bílé hoře. Barokní kultura, působící na všechny smysly člověka, vyvolala v život nový výzdobný program. V závěru 17. století tak vznikla většina dnešního vybavení kostela, na němž se významně podílel mimo jiných Kašpar Eigler, tvůrce nového oltáře, reliéfu Synové Zebedeovi z roku 1678 a korpusu varhan. Nový oltář obohatila také Škrétova Pieta, dar úředníka mince Šotnovského ze Závořic, Palkův obraz Štěstí sv. Jakuba (1752) a Svatá Trojice vytvořená Petrem Brandlem roku 1734.

Střechy kostela sv. Jakuba spoluvytvářejí siluetu této nejdominantnější památky města Kutné Hory. Krov nad trojlodím a presbytářem pochází pravděpodobně z konce 18. století, baň severní věže byla postavena v roce 1698 a později upravena, břidlicová krytina byla položena v roce 1941. Kostel sv. Jakuba patří ke kmenovým stavbám památkového fondu města Kutné Hory. Poslední celková oprava této mimořádné památky proběhla ve 40. letech 20. století. V posledních letech se objevily statické poruchy obvodového zdiva a věže, krovové konstrukce jsou v havarijním stavu, střešní krytina dotílá.

Popis provedených prací

Na podzim roku 2009 se přistoupilo k nejnutnější a pouze provizorní opravě střešní krytiny – zakrytí děr v místě masivního zatékání z důvodů ochrany tesařských konstrukcí a kleneb, které jsou v havarijním stavu. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla oprava provedena pouze provizorně.

V roce 2010 byl objekt kostela sv. Jakuba zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. S ohledem na výši přidělených finančních prostředků byla vybrána první část konstrukcí, vhodných k opravě. V září bylo započato s opravou. Jednalo se o opravu tří polí plných vazeb tesařských konstrukcí v krovu hlavní lodi

kostela. Bylo přistoupeno ke stavbě lešení a ocelových pomocných konstrukcí (posuvného lešení) pro heverování krovu. Dále pokračovaly opravy tesařských konstrukcí této části střechy (protézování narušených částí, opravy a doplnění prvků). Část opravované střechy byla přes zimu zajištěna proti vlivu povětrnosti.

V roce 2011 se pokračovalo na opravě tesařských konstrukcí lodi kostela. Byly opraveny protézování prvky východních nároží i útlabí v napojení na presbytář. Byla provedena oprava většičky nad vřetenovým schodištěm. Dále byl kompletně opraven trámový rošt na půdě v místě chybějícího vítězného oblouku. Byla dokončena oprava a statické zajištění středové části krovu, oprava sanktusníku včetně měděné krytiny a zakrytí části krovu lodi modřínovými prkny včetně pojistné hydroizolace.

V roce 2012 byla provedena oprava krovu a střechy presbytáře. Bylo provedeno protézování a výměna poškozených prvků, doplnění střešních vazeb, demontáž latování včetně provizorního zakrytí. Dále bylo provedeno oplechování presbytáře, impregnace krovu a repase železného kříže sbětiště.

V roce 2013 se pokračovalo v opravě střechy. Bylo provedeno statické zajištění, oprava tesařských konstrukcí, provedení vikýřů, výměna klempířských prvků, výměna střešní krytiny, chemické ošetření dřevěných konstrukcí a zdiva fungicidním prostředkem, impregnace dřevěných prvků a další související práce.

V roce 2014 se pokračovalo v opravě střechy. Byla provedena kompletní oprava střechy a krovu jižní věže kostela, to je statické zajištění, oprava tesařských konstrukcí, výměna klempířských prvků, výměna střešní krytiny, chemické ošetření dřevěných konstrukcí a zdiva, impregnace dřevěných prvků.

V roce 2015 byla provedena kompletní oprava tesařských prvků severní věže vysoké 86 m. Bylo provedeno protézování narušených částí, opravy a doplnění prvků, klempířské a kovářské práce. Pro opravu byla nutná stavba ocelových pomocných konstrukcí. Dále bylo provedeno zpevňování konstrukcí, doplnění koruny zdiva a kapes vazných trámů.

<i>Celkové náklady na obnovu činily</i>	<i>14 620 045,- Kč</i>
Rok 2010	1 750 000,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	150 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	1 600 000,- Kč
Rok 2011	4 335 000,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	640 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	2 450 000,- Kč
Středočeský kraj – FOP	500 000,- Kč
podíl vlastník	745 000,- Kč
Rok 2012	3 500 000,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	600 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	1 200 000,- Kč
podíl vlastník	1 700 000,- Kč
Rok 2013	3 400 186,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	500 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	800 000,- Kč
podíl vlastník	2 100 186,- Kč
Rok 2014	1 634 859,- Kč
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města	300 000,- Kč
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR	900 000,- Kč
podíl vlastník	434 859,- Kč

Rok 2015

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města
příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR
Norské fondy – EHP
podíl vlastníků

3 718 427,- Kč

400 000,- Kč

0,- Kč

2 974 742,- Kč

343 685,- Kč

Celkový pohled




Stav před opravou








Oprava helmice severní věže

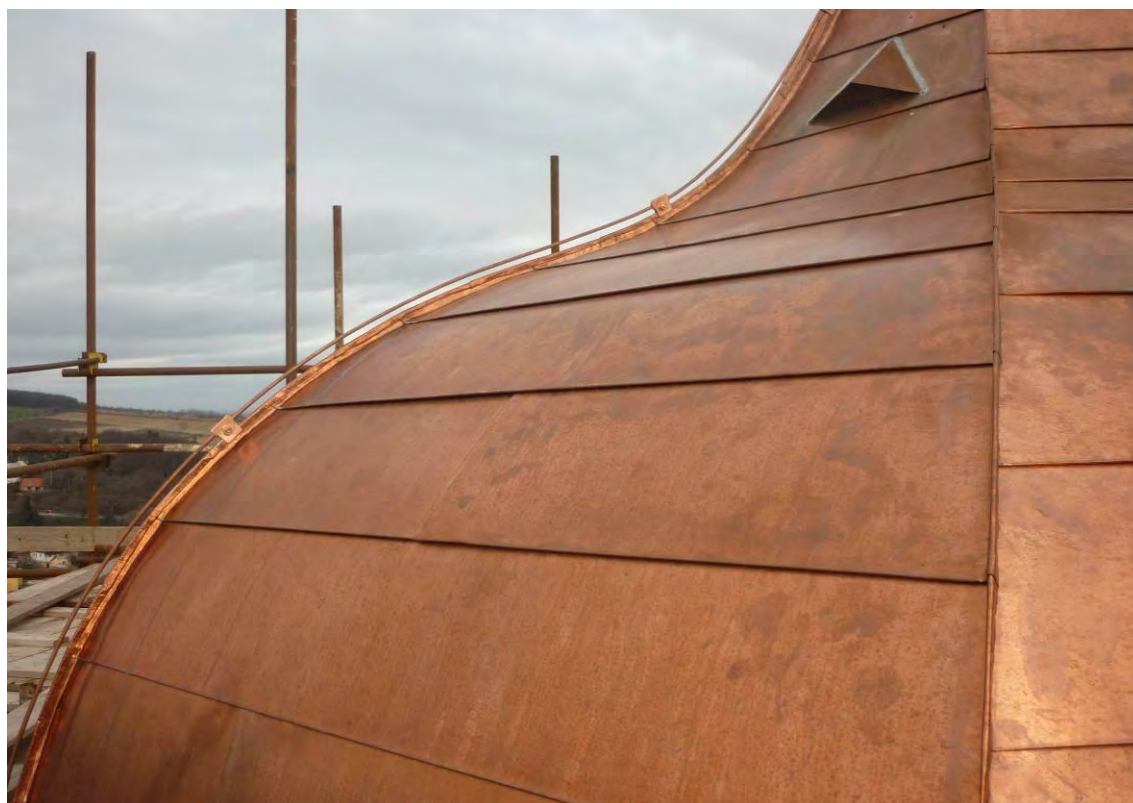

Opravené cimbály





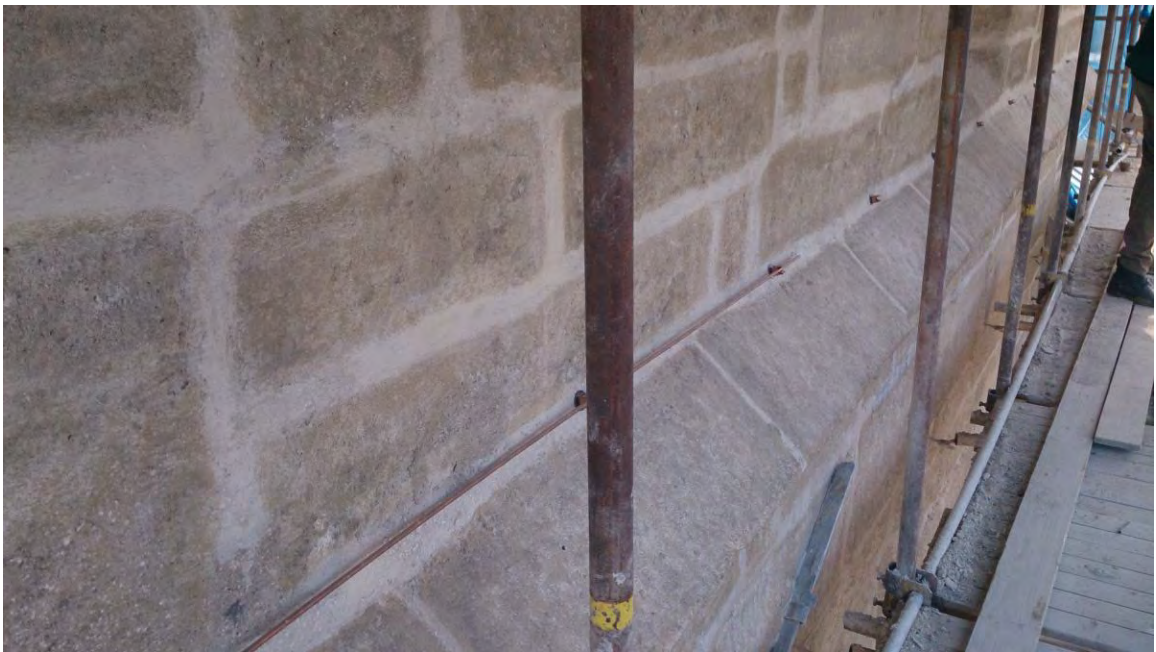

V. CELKOVÉ HODNOCENÍ

Celkové vynaložené prostředky na obnovu památek v Kutné Hoře

- z Programu regenerace MK ČR	1 790 000,- Kč
- z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR	3 900 000,- Kč
- z programu Podpora obnovy ORP MK ČR	250 000,- Kč
- z Havarijního programu MK ČR	200 000,- Kč
- z Fondu obnovy památek Středočeského kraje	0,- Kč
- z prostředků Města Kutné Hory	8 888 594,- Kč
- z prostředků soukromých vlastníků v rámci Fondu regenerace	6 300 917,- Kč
- z prostředků církví v rámci Fondu regenerace	1 869 868,- Kč
- z prostředků EU	75 119 867,- Kč
- z prostředků Norských fondů – EHP	2 974 742,- Kč